


### 改善箇所説明図③

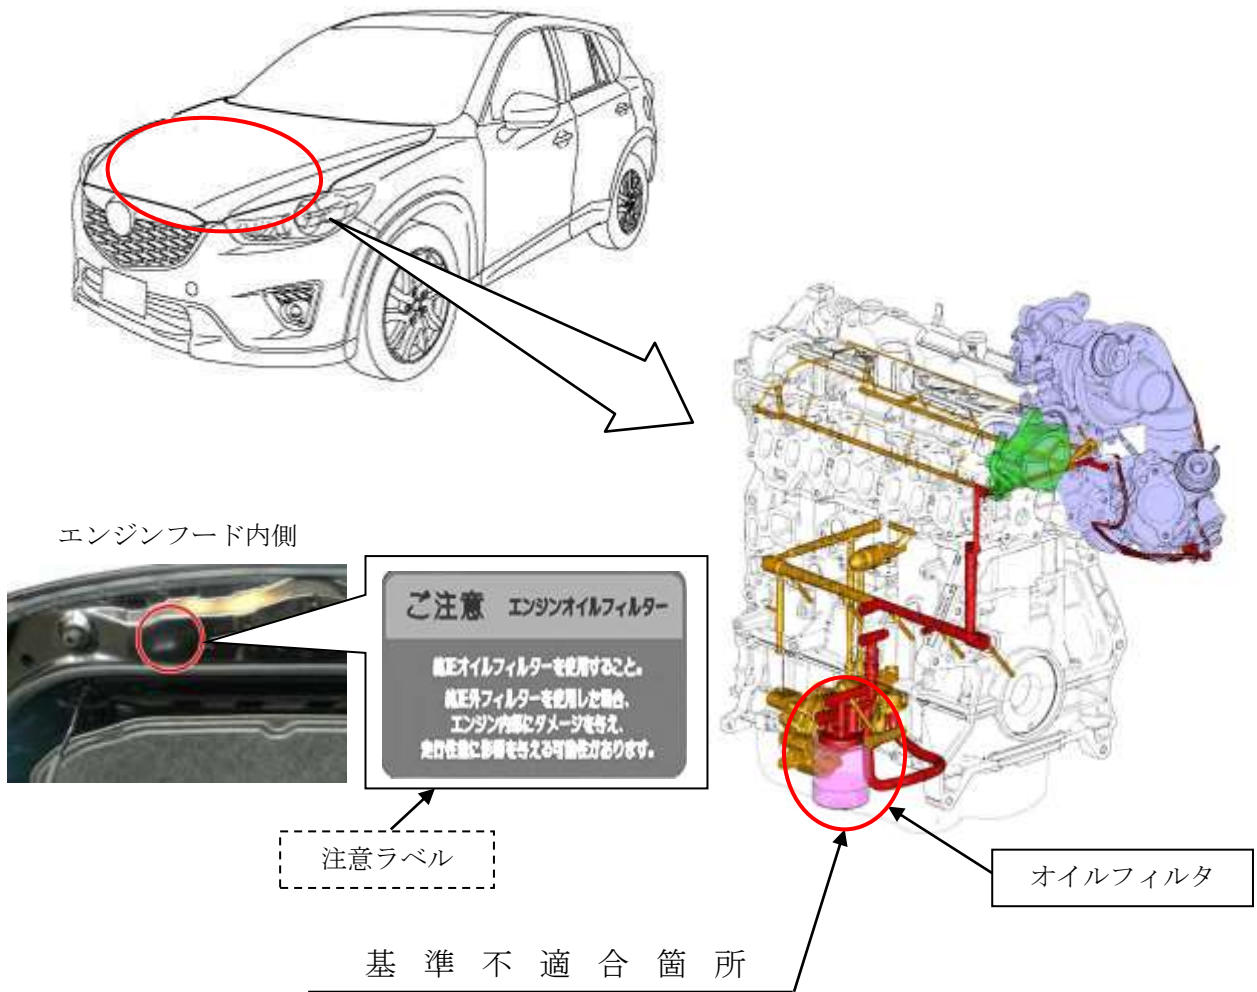

ディーゼルエンジン車用のオイルフィルタの使用において、使用者への周知が十分行われていないため、リリーフバルブの開弁圧が不適切なオイルフィルタを使用した場合、エンジン内部で発生する金属粉が十分に捕捉されないことがある。そのため、①及び②の不具合が発生するおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、オイルフィルタを点検し、不適切なものは対策品に交換する。また、使用者に注意喚起するとともに、エンジンフードに純正外のオイルフィルタを使用しない旨の注意ラベルを貼り付ける。

識別：右リヤ・ドア・アッパ・ヒンジ取付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注)  は、点検、交換する部品を示す。

は、貼付する部品を示す。