


改善箇所説明図

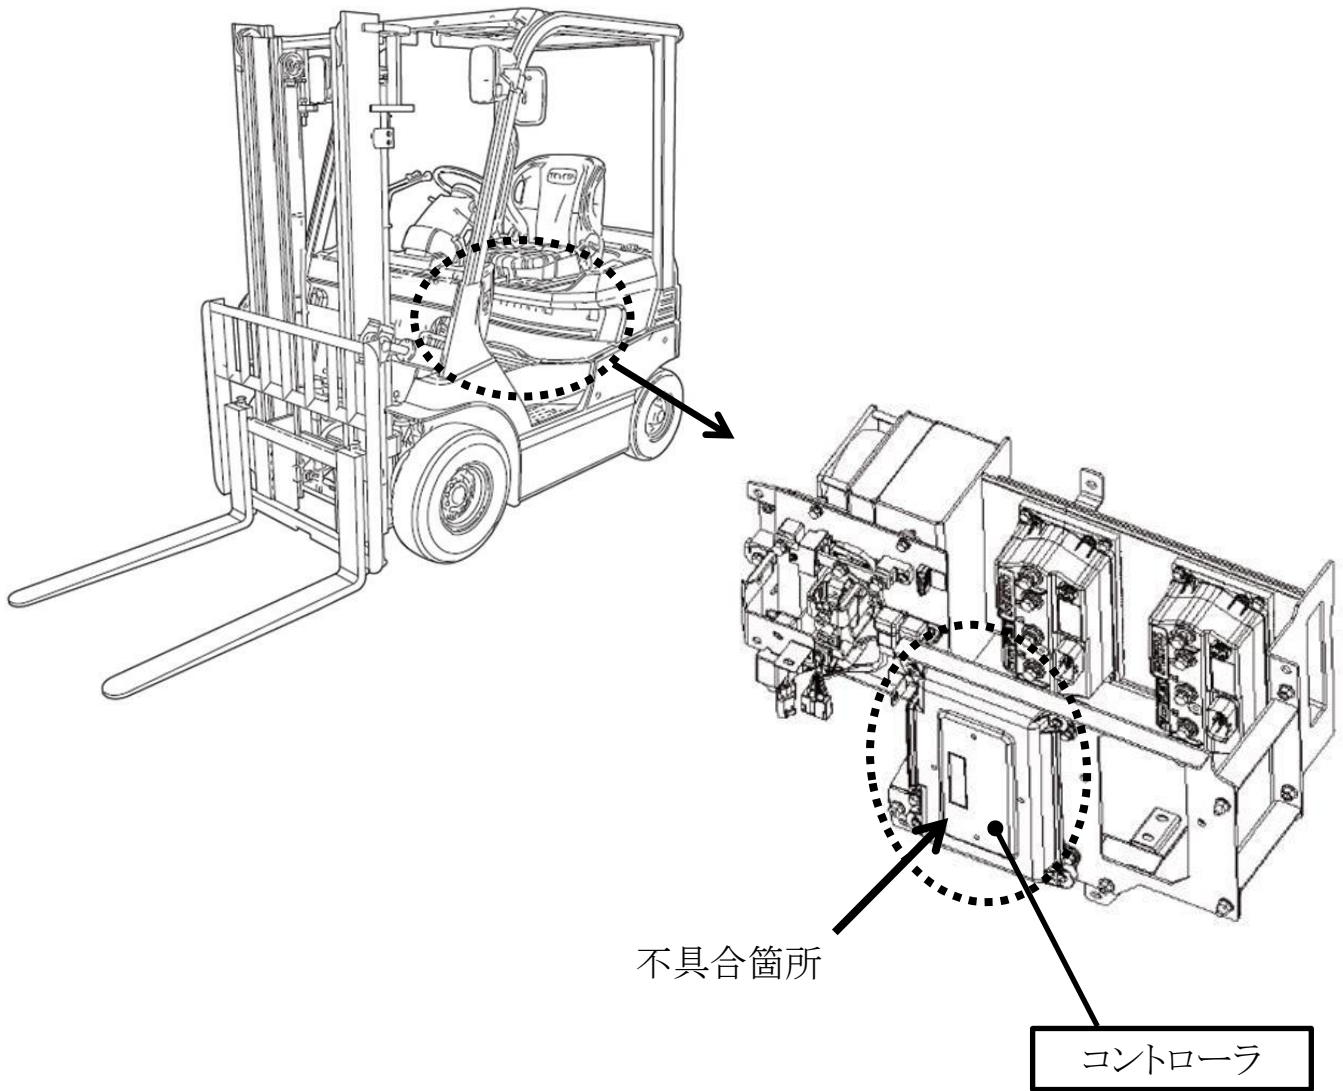

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

不具合の内容

フォークリフトの荷役及び操舵の油圧制御コントローラにおいて、油圧ポンプモータの回転制御プログラムが不適切なため、荷役レバーを微操作し、油圧ポンプモータが特定の回転数の範囲にあり、かつ、油圧が最大の状態から、すばやく荷役レバーを中立位置へ戻した直後に、一時的に操舵のパワーアシストに必要な油圧が不足することがある。そのため、この間にステアリング操作を行うと、一時的に操舵力が重くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。