

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 5 月 10 日

リコール届出番号	外-2655	リコール開始日	平成 30 年 5 月 10 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	①燃料装置 (燃料ポンプ) ②車体 (リアスポイラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料タンクの右側と左側の残量差を調整する燃料ポンプの製造工程において、燃料供給バルブを損傷させたため、作動不良を起こすものがある。そのため、燃料タンク内に燃料が残っていても燃料をエンジンに供給できず、最悪の場合、エンストするおそれがある。 ②リアスポイラーの製造工程管理が不適切なため、リアスポイラー取付けボルトが装着されていないものがある。そのため、走行中リアスポイラーから異音(風きり音)が発生し、最悪の場合、高速度で走行するとリアスポイラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、燃料ポンプを点検し、不具合のあるものは良品に交換する。 ②全車両、当該ボルトが装着されているかを点検し、装着されていない場合は取り付ける。		
不具合件数	① 3件 ② 0件	事故の有無	① 0件 ② 0件
発見の動機	①市場からの報告による ②ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2655 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-TX20	「BMW X3 xDrive20d」	WBATX32020LB00932 ～ WBATX32080LB00949 平成 29 年 7 月 13 日 ～ 平成 29 年 8 月 4 日	3	①, ②
			WBATX32080LA58279 ～ WBATX32010LA58284 平成 29 年 7 月 17 日 ～ 平成 29 年 7 月 17 日	6	①
			WBATX32080LB19999 平成 29 年 8 月 4 日	1	①, ②
			WBATX32050LB20480 ～ WBATX32060LB23890 平成 29 年 8 月 5 日 ～ 平成 30 年 1 月 22 日	1, 126	①, ②
			WBATX320800Z10970 ～ WBATX320100Z11622 平成 29 年 12 月 3 日 ～ 平成 30 年 1 月 23 日	79	②

	1 型式	1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 7 月 13 日 ~ 平成 30 年 1 月 23 日	(計 1,215 台)	
--	------	------	---	-------------	--

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。