

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 6月 7日

リコール届出番号	4269	リコール開始日	平成30年 6月 8日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ワイヤハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホーンスイッチの配線において配索設計が不適切なため、組付け作業によっては配線がステアリングコラムのブラケットに接触しているものがある。そのため、走行振動等により配線の被覆が損傷してショートすることで、警音器が意図せず吹鳴し、最悪の場合、ヒューズが切れ、非常点滅表示灯不灯、方向指示器不灯、警音器不鳴になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線を点検し、 ①被覆に損傷が無い場合は、配線とブラケットの隙間が適切となるように配索する。 ②被覆に損傷がある場合は、補修用ハーネスに繋ぎ替えた上で同様に配索する。		
不具合件数	55件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4269のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA25S	「アルト」	HA25S-937499～HA25S-945696 平成26年5月24日～平成26年12月1日	4,006	
	DBA-HA35S		HA35S-185577～HA35S-212387 平成26年5月24日～平成26年12月2日	12,991	
	HBD-HA25V		HA25V-768364～HA25V-775247 平成26年5月24日～平成26年11月28日	3,333	
	DBA-HE22S	「アルト ラパン」	HE22S-273897～HE22S-278947 平成26年5月24日～平成27年5月9日	2,500	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HE22S	「アルトラパン」	HE22S-439196～HE22S-445355 平成26年5月24日～平成27年5月8日	3,061	
			HE22S-835262～HE22S-849997 平成26年5月24日～平成26年12月18日	7,261	
			HE22S-870510～HE22S-891092 平成26年5月26日～平成27年5月9日	5,686	
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-241258～MF33S-241580 平成26年5月24日～平成27年4月27日	144	
			MF33S-428882～MF33S-434353 平成26年5月24日～平成27年5月8日	2,736	
			MF33S-648687～MF33S-656402 平成26年5月24日～平成27年5月8日	3,889	
ニッサン	DBA-MG33S	「モコ」	MG33S-241301～MG33S-241952 平成26年5月26日～平成27年4月28日	324	
			MG33S-429890～MG33S-435672 平成26年5月24日～平成27年5月8日	2,927	
			MG33S-671647～MG33S-690728 平成26年5月24日～平成27年5月8日	9,425	
マツダ	DBA-HB25S	「キャロル」	HB25S-744038～HB25S-744137 平成26年5月29日～平成26年11月25日	48	
	DBA-HB35S		HB35S-109642～HB25S-113501 平成26年5月24日～平成26年12月1日	1,884	
	(計8型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月24日～平成27年5月9日	(計60,215台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。