


改善箇所説明図

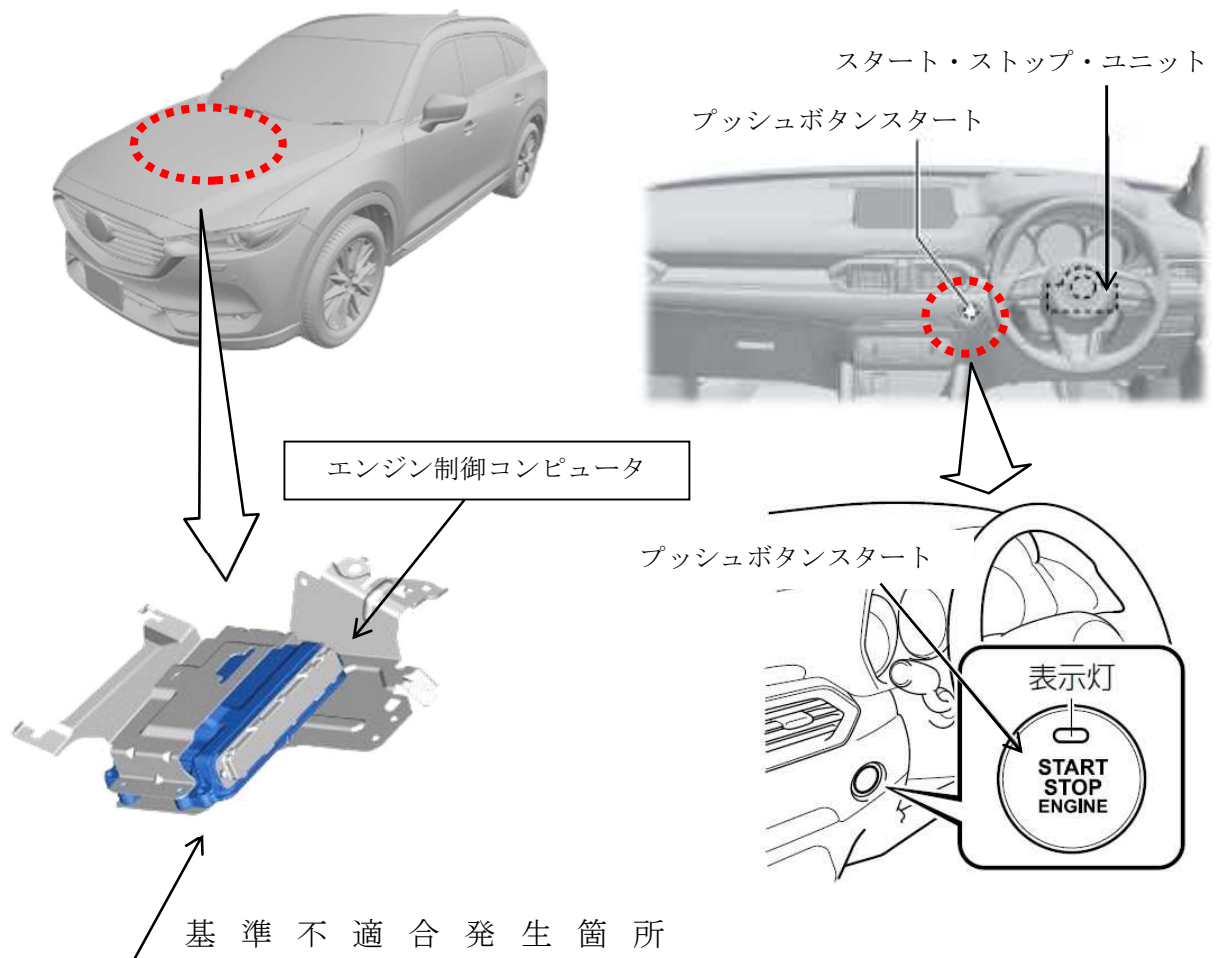

ディーゼルエンジンにおいて、エンジン制御プログラムが不適切なため、エンジンを停止させた際の僅かなエンジン回転を異常と判定し、エンジン制御コンピュータへの電源供給が停止しなくなる。そのため、スタート・ストップ・ユニットがスタータ回路の短絡と判定し、プッシュボタンスタートを押しても、電源ポジションがONに切り替わらず、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。

注) は、対策プログラムに修正する部品を示す。