

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月14日

リコール届出番号	外-2675	リコール開始日	平成30年6月14日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2675ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-9NBKY	VW ポロ 1.4	WVWZZZ9NZ7U026850～WVWZZZ9NZ7U034366 平成19年2月20日～平成19年5月9日	786	
	GH-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U026852～WVWZZZ9NZ7U035531 平成19年2月20日～平成19年5月1日	149	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年2月20日～平成19年5月9日	(計935台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、平成28年10月26日付け届出番号「外-2397」および、平成29年12月13日付け届出番号「外-2579」で届出したものであるが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を拡大し届出するものである。