

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月12日

リコール届出番号	4297	リコール開始日	平成30年7月13日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	車体（リヤゲート・ダンパーステア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤゲートのガス封入式ダンパーステアにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、塩害地域の塩分の影響で腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみ、エンドキャップが割れ、リヤゲートを開く際に外筒が破裂し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ダンパーステアを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4297 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-BL3FW	「アクセラ」	BL3FW-100016～BL3FW-200277 平成21年5月12日～平成24年2月10日	17	
	DBA-BL5FW		BL5FW-100009～BL5FW-209456 平成21年4月7日～平成25年6月3日	101	
	DBA-BLEAW		BLEAW-100231～BLEAW-200003 平成22年2月9日～平成23年9月4日	5	
	DBA-BLEFW		BLEFW-100019～BLEFW-116183 平成21年4月21日～平成23年4月15日	62	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
マツダ	DBA-BLFFW	「アクセラ」	BLFFW-100022～BLFFW-111527 平成23年8月2日～平成25年7月29日	55	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月7日～平成25年7月29日	(計240台)	

備考：

本届出は、平成28年9月1日付け、届出番号「3877」にて届出を行ったものであるが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。