


## 改善箇所説明図

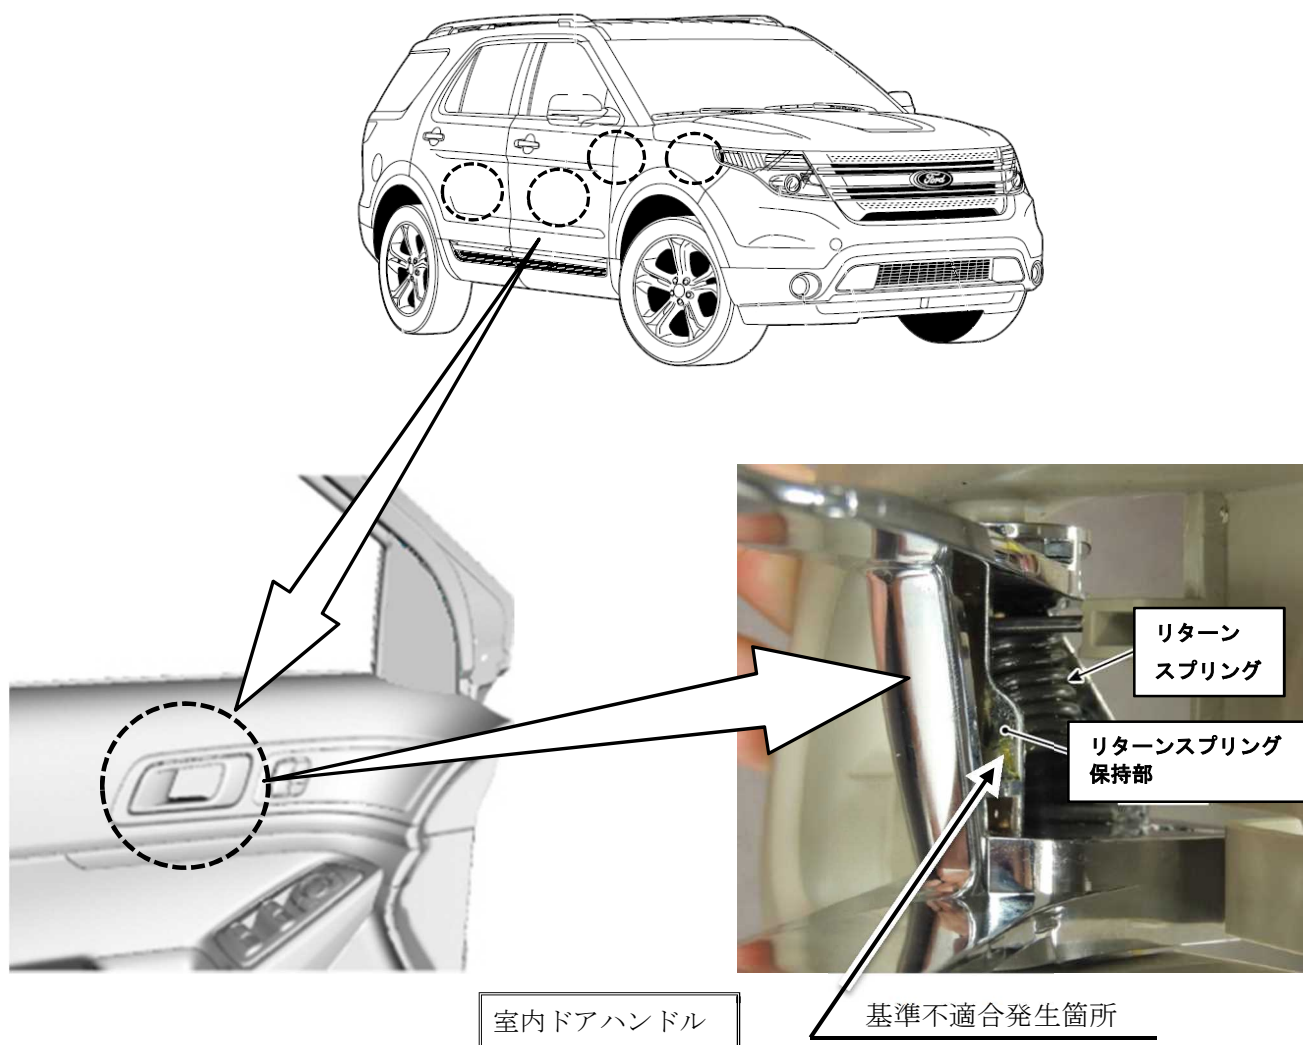

### 不具合の内容

室内ドアハンドルにおいて、リターン スプリング 保持部の強度が不足しているため、室内ドアハンドルを操作した際に、当該保持部が破損し、リターン スプリング が外れ、室内ドアハンドルが定位置に戻らないものがある。そのため、ドアラッチがロックせず半ドア状態となり、最悪の場合、側面衝突等の衝撃でドアが開くおそれがある。

### 改善の内容

全車両、全室内ドアハンドルのリターン スプリング 保持部に補強部材を取り付ける。また、リターン スプリング 保持部が破損している場合は室内ドアハンドルを対策品に交換する。

識別：左リヤドア下側ヒンジボルト頭部に黄ペンを塗布する。

注：  内は改善箇所を示す。