



## 改善箇所説明図②

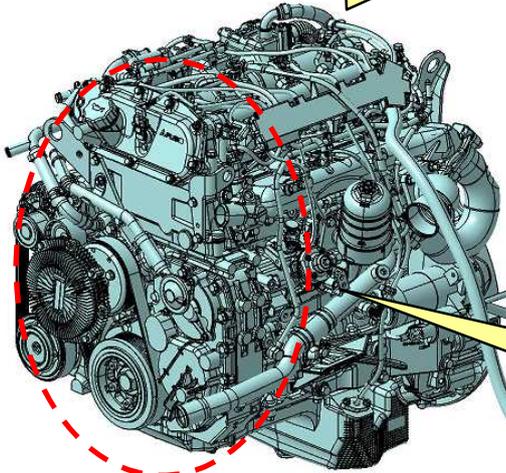

エンジン

タイミングチェーン

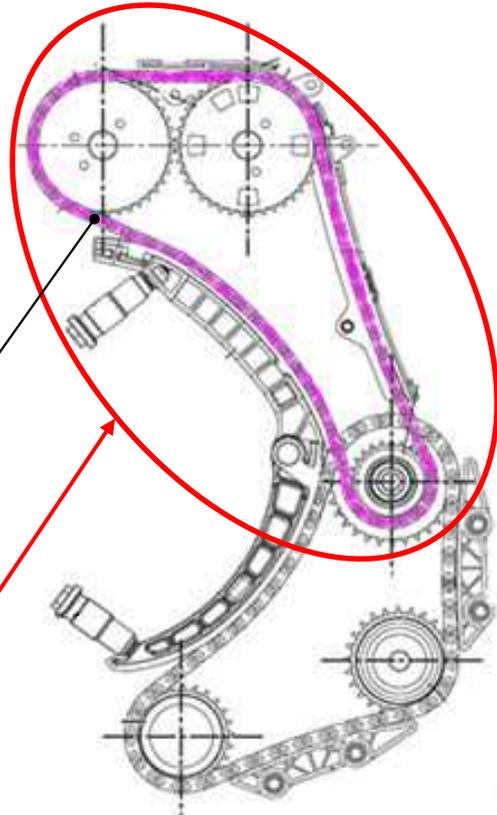

《前方視》

### 基準不適合発生箇所

小型トラック・バスにおいて、エンジンオイル交換時期を誤って設定したため、本来の交換時期を超えて使用を続けるとエンジンオイル量が不足した状態となり、また、日常点検によるエンジンオイル管理の未実施等によって、タイミングチェーンの振れが大きくなり異音や出力不足等が生じ、最悪の場合、タイミングチェーンが切損して走行不能に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、タイミングチェーンシステムを点検し、交換が必要と判断された部品は新品に交換する。  
また、エンジンオイル交換時期を変更した取扱説明書とメンテナンスノートの追補版を配布する。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT139」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。  
トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近  
バス：車両左後方点検リッド裏