



**改善箇所説明図**

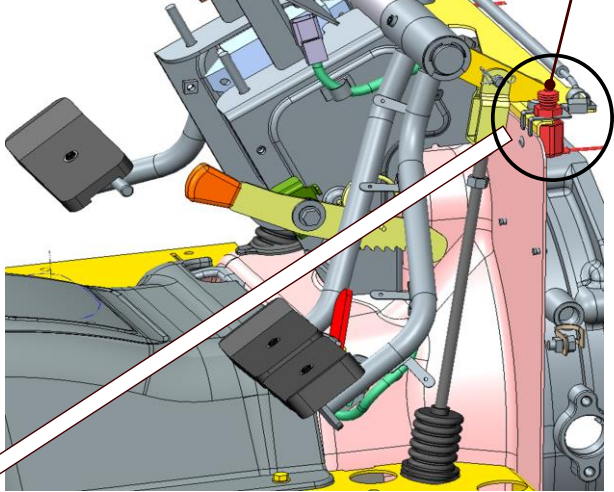


ブレーキスイッチ:2個(左右)



**改善前**

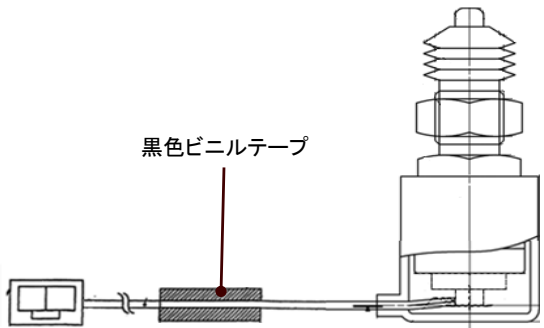

**改善後**

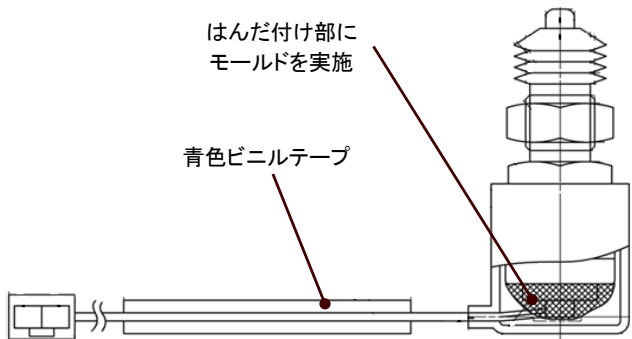

**不具合発生箇所**

農耕トラクタのブレーキスイッチにおいて、スイッチの防水性が不十分なため、スイッチ内部に水が浸入し、導通不良が発生する場合があります。そのため、ブレーキランプが点灯しない、または、点灯したままとなるおそれがある。また、変速機のブレーキ連動機能が正常に作動せず、作業中の旋回操作で停止する、ブレーキを踏んでいないのに走行しない、または、クラッチを踏まなければ走行停止しないおそれがある。

**改善内容**

全車両、ブレーキスイッチを対策品に交換する。

は、交換部品を示す。

**識別**

部品の識別ビニルテープ色にて判断が可能。