


改善箇所説明図



不具合発生箇所

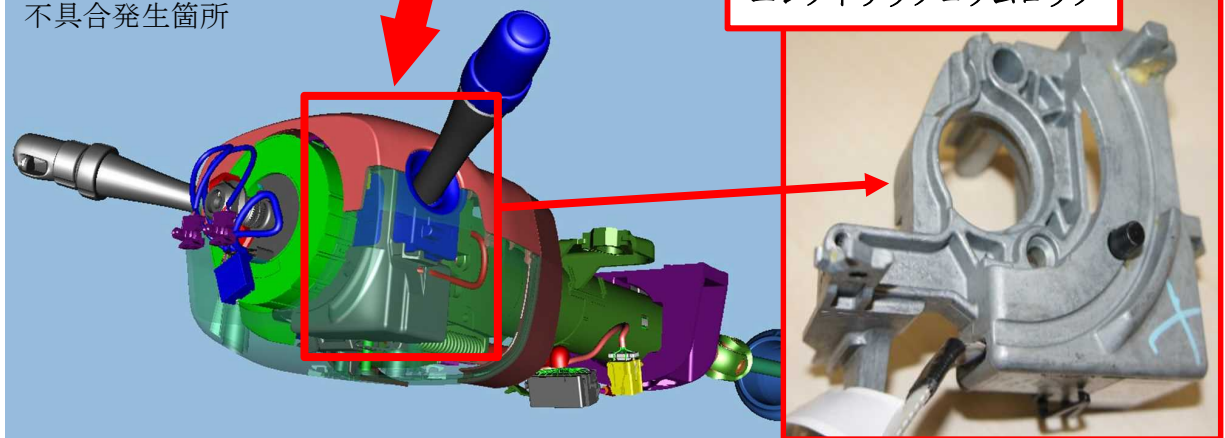

エレクトリックコラムロック

<不具合内容>

施錠装置のエレクトリックコラムロックにおいて、内部のロックピン駆動機構の素材が不適切なため、高温多湿の環境下で使用を続けると、当該駆動機構部が変形することがある。そのため、駆動抵抗が増大し、最悪の場合、ハンドルロックが解除できず、エンジンが始動できないおそれがある。

<改善内容>

全車両、エレクトリックコラムロックを対策品に交換する。

<識別方法>

エンジンフード左側ヒンジ取付ナット部に赤色ペイントを塗布する。