

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月 4日

リコール届出番号	4334	リコール開始日	平成30年10月 5日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (Oリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ取付部のシール構造が不適切なため、燃料ポンプ組付時にOリングがねじれることがある。そのため、燃料タンクの内圧変動等によりシール性が損なわれ、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプ取付部のOリング及び燃料タンクのベセルを対策品に交換する。		
不具合の件数	20件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.4334のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BL-C733A	「Vストローム」	C733A-100008～C733A-100915 平成29年4月21日～平成30年6月13日	908	
	2BL-C533F	「GSX-S750」	C533F-100009～C533F-100628 平成29年3月16日～平成30年6月19日	620	
	2BL-DM11G	「GSX-R1000」	DM11G-100013～DM11G-100633 平成29年7月4日～平成30年6月26日	620	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月16日～平成30年6月26日	(計2,148台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。