


# 改善箇所説明図

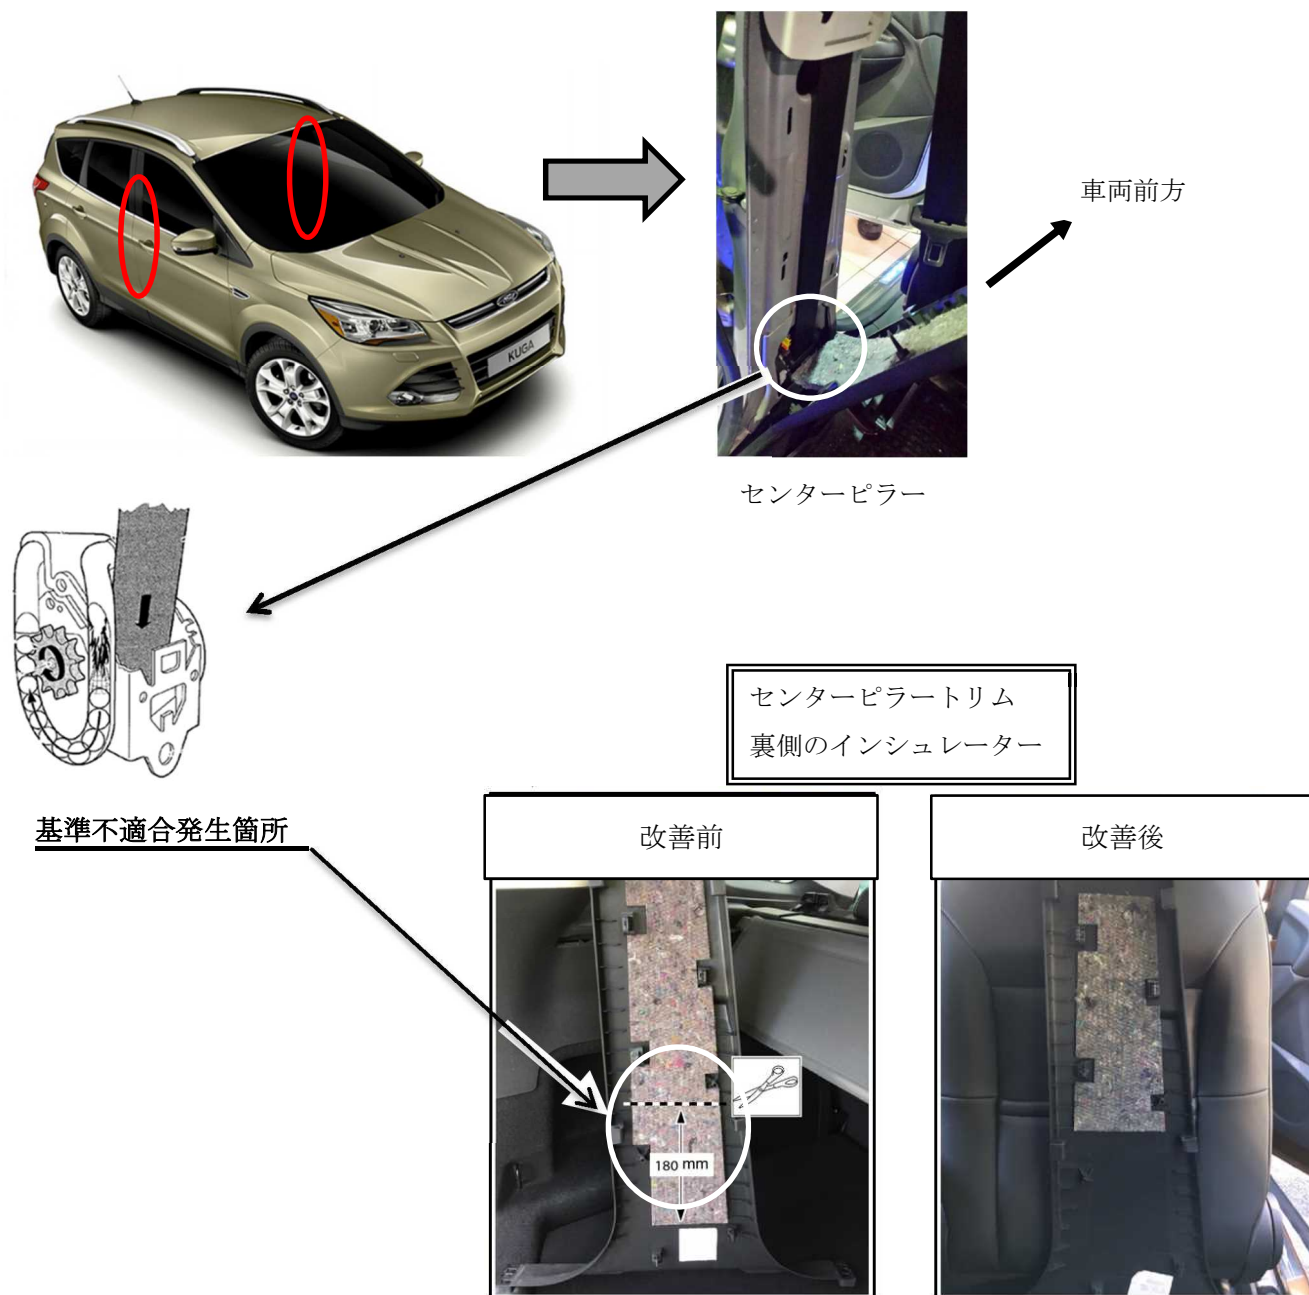

## 不具合の内容

センターピラートリム裏側のインシュレーターの寸法が不適切なため、当該インシュレーターが前席シートベルトテンショナーに接触しているものがある。そのため、衝突時にシートベルトテンショナーが作動した際、ガス発生装置から排出される高温ガスによりインシュレーターに着火し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、インシュレーターの下部をカットし、シートベルトテンショナーとインシュレーターとの間隙を確保する。

識別：運転席ドアチェッカーに黄ペンを塗布する。

注：   内は改善箇所を示す。