


改善箇所説明図

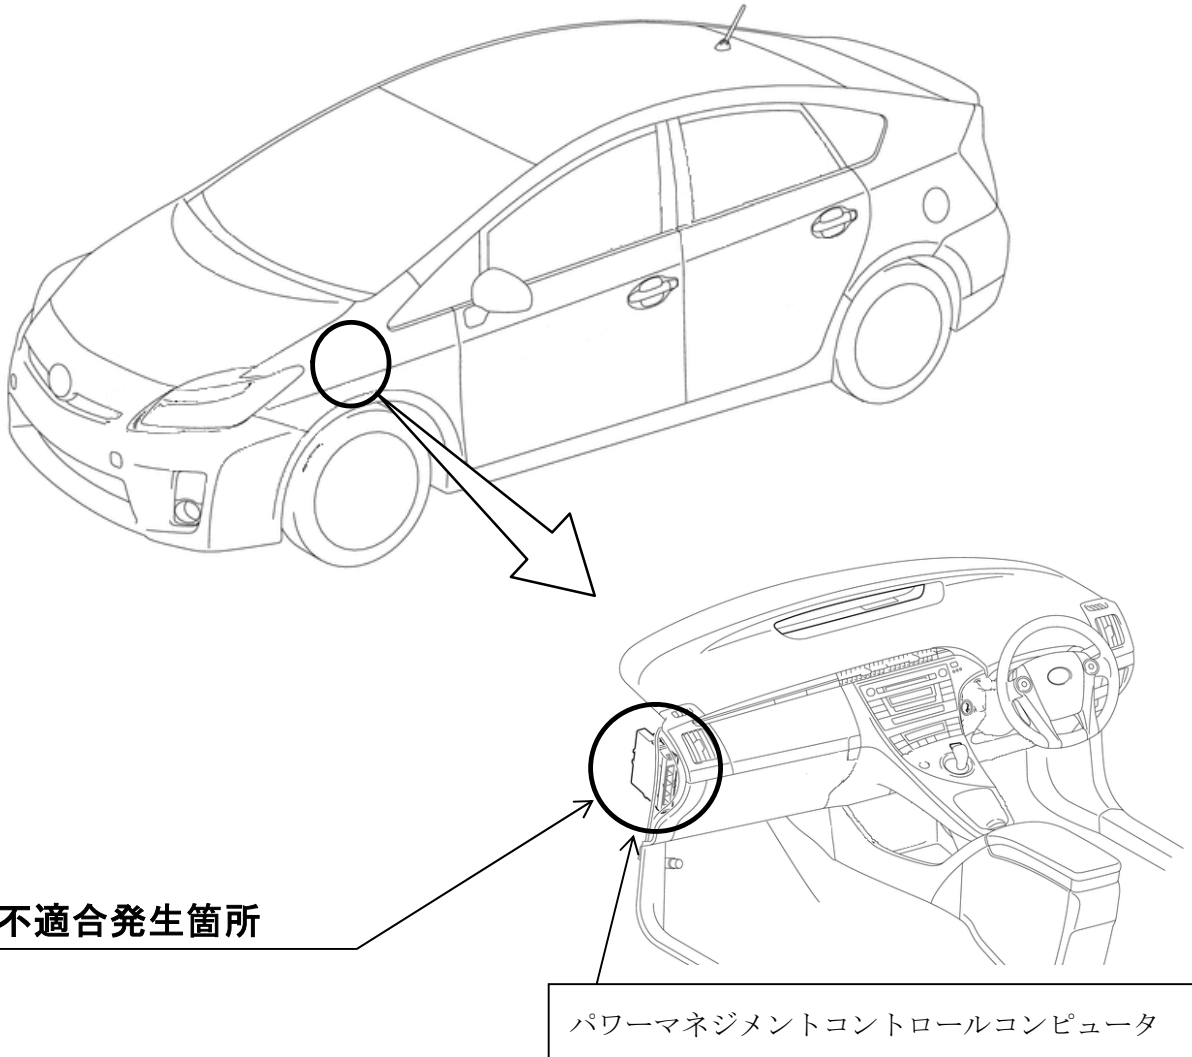

注： は修正部品を示す。

ハイブリッドシステムにおいて、異常判定時の制御プログラムが不適切なため、急加速時等の高負荷走行中に昇圧回路の素子が損傷した場合に、フェールセーフモードに移行すべきところ、移行できないことがある。そのため、警告灯が点灯し、ハイブリッドシステムが停止して、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、異常判定時の制御プログラムを対策仕様に修正する。
当該制御プログラム修正後に素子が損傷して警告灯が点灯した場合は、電力変換器のモジュールを無償交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。