


改善箇所説明図

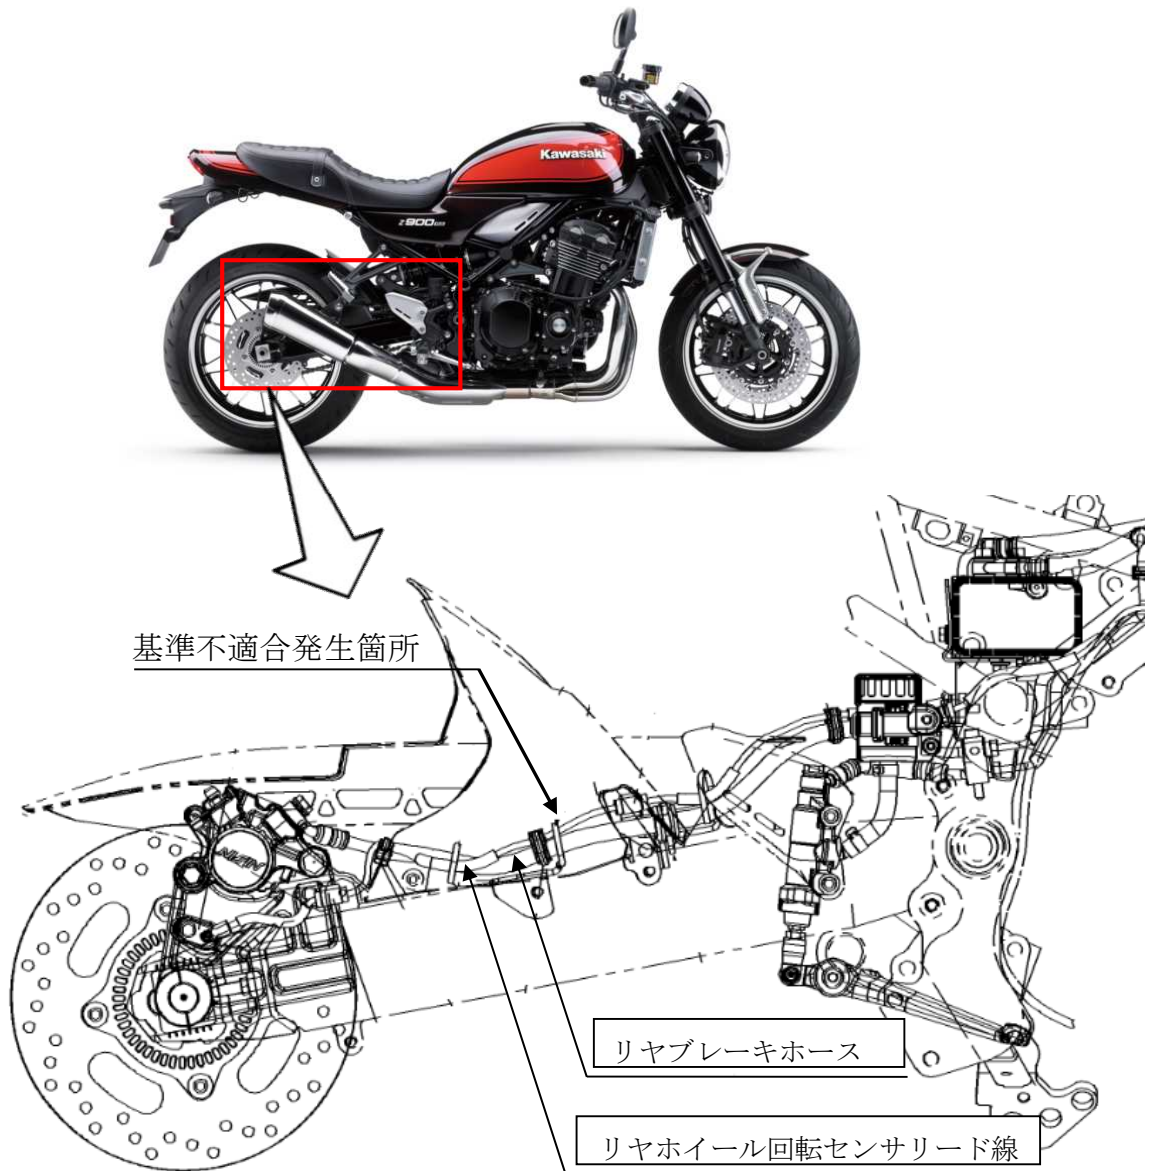

リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線の配策作業指示が不適切なため、リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線がリヤタイヤと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある、または、速度計が正しく表示されず、ABSインジケータライトが点灯するとともに、ABSが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線の配策を点検し、配策が誤っている場合は、正しく配策する。なお、リヤブレーキホース、または、リヤホイール回転センサリード線が損傷している場合は、それぞれ新品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：車台後方から確認することで、容易に識別できるため、特別な識別は行わない。