

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成31年1月23日

改善対策届出番号	570	改善対策開始日	平成31年1月23日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア			
	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/			
不具合の部位（部品名）	電気装置（オルタネーター用ハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オルタネーター用ハーネスの配策作業指示が不適切なため、ギアボックスハウジングと当該ハーネスが干渉し、被膜が損傷するものがある。そのため、ハーネスがショートし、ヒューズが切れるとともに警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリーの充電不良によりエンジンが停止するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、オルタネーター用ハーネスの配策を変更し、ハーネスに保護テープを取付ける。なお、当該ハーネスが損傷している場合は新品交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。改善対策実施済み車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-AWCHZ	ポロ 1.0/70kW	WVWZZZAWZKU001891～WVWZZZAWZKU019714 平成30年10月15日～平成30年11月9日	602台	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月15日～平成30年11月9日	(計602台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。