


改善箇所説明図

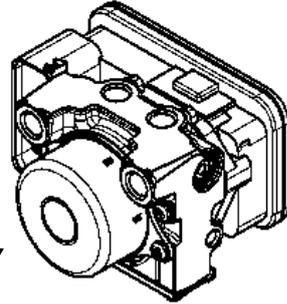

ハイドロリックユニット



基準不適合発生箇所

ABS（アンチロックブレーキシステム）のハイドロリックユニットにおいて、構成部品の組付け治具形状が不適切なため、組付け時にアルミ片が発生することがある。そのため、ABS作動時に当該アルミ片が逆止弁へ噛み込むと前輪または、後輪がロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイドロリックユニットの製造番号を確認し、該当するものはハイドロリックユニットを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：シート下のフレームに白ペイントを塗布する。