


改善箇所説明図

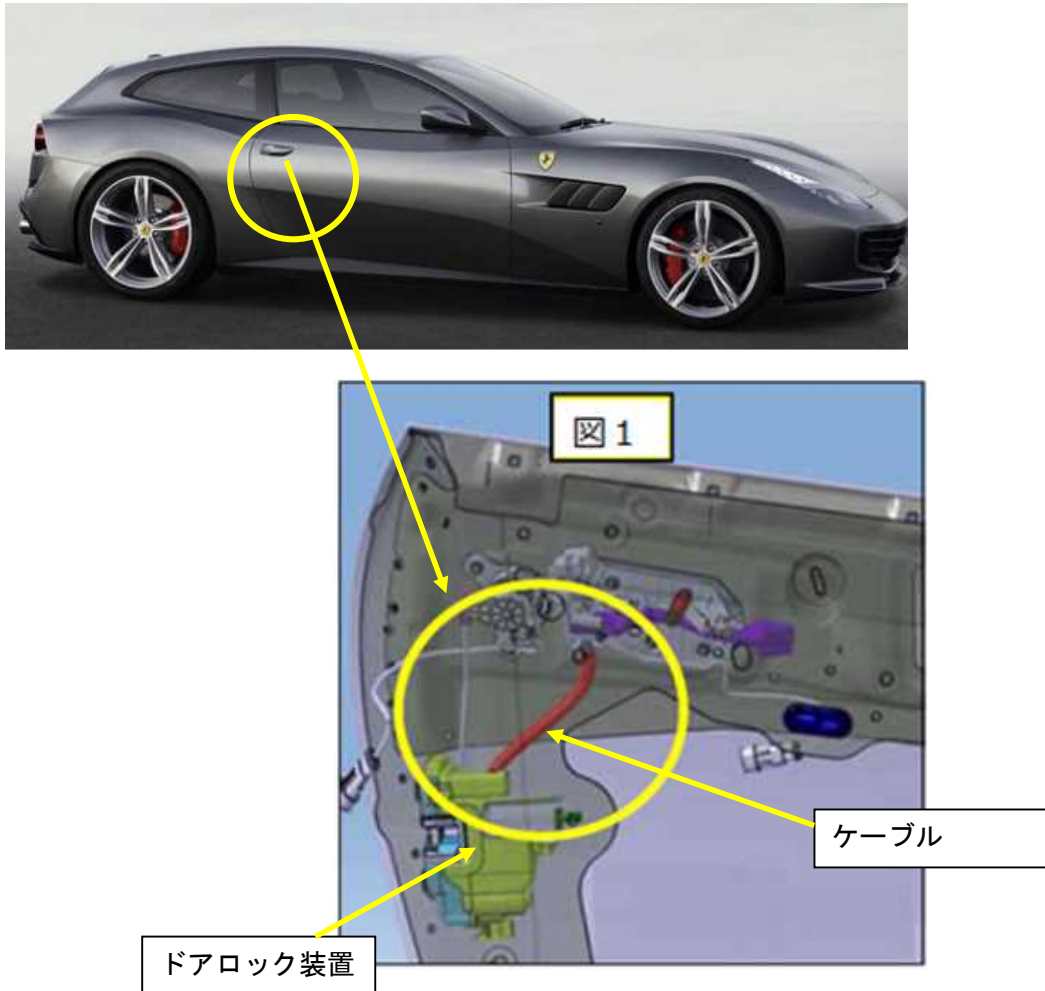

不具合の内容

左右ドアのドアロック装置において、ドアを外側から開けるためのケーブルの配策が不適切なため、ケーブル固定部に過大な負荷がかかるものがある。

そのため、ケーブル固定部が破損し、ドアが外側から開けられなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右ドアのケーブルを対策品に交換し、ケーブル固定具を取付、適切な配策に調整する。
また、ドアロック機構を新品に交換する。

注: は交換する部品を示す。

識別:改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。