

改善箇所説明図



追加するステー

基準不適合発生箇所

左右テールライト

不具合の内容

左右テールライトのボディへの取付ナットにおいて、洗浄が不十分なため、残留物が残っているものがある。そのため、残留物によりテールライト取付部が破損し、最悪の場合、当該テールライトが走行中に脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、左右テールライト取付ナットを良品に交換する。また、左右テールライト取付部を点検し、不具合のあるものは取付部にステーを追加する。

識別：左フロントドア ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、追加する部品を示す。