


改善箇所説明図

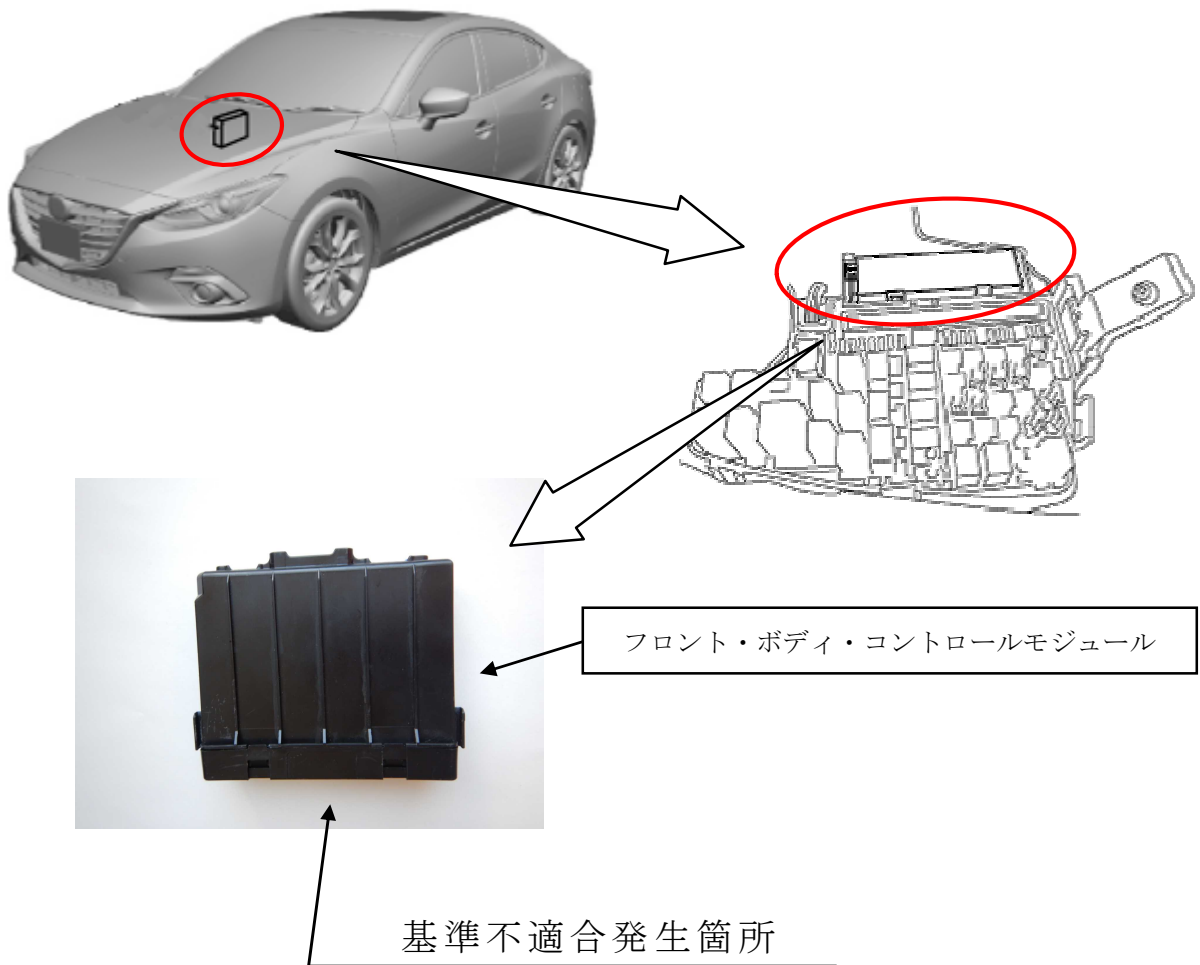

フロント・ボディ・コントロールモジュール（車両制御コンピュータ）において、内蔵されるワイパーリレーの接点構造及びワイパーモータとの組み合わせが不適切なため、リレー作動時の熱により接点部に異物が生成され、リレー駆動部に挟まることがある。そのため、リレーが導通不良となり、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロント・ボディ・コントロールモジュールを対策品と交換する。

識別：フロント・ボディ・コントロールモジュールに白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。