

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月4日

リコール届出番号	4468	リコール開始日	平成31年4月5日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	電気装置（フロント・ボディ・コントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント・ボディ・コントロールモジュール（車両制御コンピュータ）において、内蔵されるワイパーリレーの接点構造及びワイパーモータとの組み合わせが不適切なため、リレー作動時の熱により接点部に異物が生成され、リレー駆動部に挟まることがある。そのため、リレーが導通不良となり、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロント・ボディ・コントロールモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	347件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4468のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-BM2AP	「アクセラ」	BM2AP-100004～BM2AP-100243 平成28年8月2日～平成29年7月14日	238	
	LDA-BM2AS		BM2AS-100007～BM2AS-101041 平成28年8月2日～平成29年7月13日	1,027	
	LDA-BM2FP		BM2FP-100002～BM2FP-100432 平成27年12月1日～平成28年5月19日	431	
			BM2FP-200005～BM2FP-200781 平成28年7月5日～平成29年7月12日	768	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	LDA-BM2FS	「アクセラ」	BM2FS-107276～BM2FS-108858 平成27年7月20日～平成28年5月18日	1,583	
			BM2FS-200001～BM2FS-201955 平成28年7月5日～平成29年7月12日	1,949	
	LDA-BMLFS		BMLFS-100011～BMLFS-109862 平成28年5月26日～平成29年7月15日	9,714	
	DBA-BM5AP		BM5AP-200279～BM5AP-200287 平成27年7月21日～平成27年7月31日	9	
			BM5AP-300002～BM5AP-300418 平成27年8月4日～平成28年5月19日	417	
			BM5AP-400001～BM5AP-400842 平成28年5月27日～平成29年7月13日	838	
	DBA-BM5AS		BM5AS-200448～BM5AS-200464 平成27年7月20日～平成27年7月31日	17	
			BM5AS-300001～BM5AS-300914 平成27年8月5日～平成28年5月20日	914	
			BM5AS-400003～BM5AS-401337 平成28年5月26日～平成29年7月14日	1,323	
	DBA-BM5FP		BM5FP-202318～BM5FP-202469 平成27年7月20日～平成27年8月1日	152	
			BM5FP-300001～BM5FP-303602 平成27年8月4日～平成28年5月20日	3,602	
			BM5FP-400002～BM5FP-405594 平成28年5月26日～平成29年7月15日	5,552	
	DBA-BM5FS		BM5FS-204157～BM5FS-204411 平成27年7月20日～平成27年8月1日	255	
			BM5FS-300002～BM5FS-307481 平成27年8月4日～平成28年5月20日	7,480	
			BM5FS-400003～BM5FS-410087 平成28年5月26日～平成29年7月15日	10,036	
	DBA-BMEFS		BMEFS-201638～BMEFS-201732 平成27年7月20日～平成27年8月1日	95	
			BMEFS-300002～BMEFS-302327 平成27年8月5日～平成28年5月19日	2,326	
	CBA-BM6FJ		BM6FJ-102331～BM6FJ-103461 平成27年7月20日～平成28年5月16日	1,131	
			BM6FJ-200003～BM6FJ-201039 平成28年6月14日～平成29年7月14日	1,028	
			(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月20日～平成29年7月15日

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-BM5FS	「アクセラ」	BM5FS-202985	1	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フロント・ボディ・コントロールモジュール	KD45-675X0C	平成 27 年 7 月～平成 30 年 2 月	574	
	TK52-675X0A	平成 28 年 7 月～平成 28 年 9 月	4	
	TK52-675X0B	平成 28 年 10 月～平成 30 年 1 月	305	
	G46C-675X0	平成 27 年 7 月～平成 28 年 8 月	464	
	G46C-675X0A	平成 28 年 7 月～平成 31 年 2 月	560	
合計			(計 1,907 個)	