

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 8月 29日

リコール届出番号	4553	リコール開始日	令和元年 8月 30日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置(ドライブシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライブシャフトのダストブーツにおいて、製造工程における温度管理が不適切なため、接合部の強度が不足しているものがある。そのため、亀裂が発生し、ダストブーツ内のグリスが漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ダストブーツの製造ロット番号を確認し、対象となるロット番号のものは良品に交換する。また、当該ダストブーツに損傷があるものはドライブシャフトアッシを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4553のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MK53S	「スペーシア」	MK53S-118208～MK53S-121993 平成30年2月23日～平成30年3月13日	3,494	
			MK53S-562198～MK53S-564627 平成30年2月23日～平成30年3月13日	2,327	
	DBA-MH35S	「ワゴンR」	MH35S-115904～MH35S-116721 平成30年2月23日～平成30年3月10日	473	
			MH35S-672461～MH35S-672526 平成30年2月23日～平成30年3月10日	66	
	DAA-MH55S		MH55S-197278～MH55S-201464 平成30年2月23日～平成30年3月10日	2,825	
			MH55S-717038～MH55S-718423 平成30年2月23日～平成30年3月13日	914	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA36S	「アルト」	HA36S-377394～HA36S-379248 平成30年2月23日～平成30年3月19日	1,626	
	HBD-HA36V		HA36V-132946～HA36V-133347 平成30年2月23日～平成30年3月10日	233	
	DBA-HE33S	「アルトラパン」	HE33S-192567～HE33S-194591 平成30年2月23日～平成30年3月19日	1,607	
	EBD-DA16T	「キャリイ」	DA16T-396382～DA16T-400736 平成30年2月22日～平成30年3月17日	2,070	
ニッサン	EBD-DR16T	「NT100クリッパー」	DR16T-384350～DR16T-384818 平成30年2月22日～平成30年3月9日	246	
マツダ	DAA-MM53S	「フレアワゴン」	MM53S-101262～MM53S-101601 平成30年2月23日～平成30年3月10日	337	
			MM53S-550663～MM53S-550873 平成30年2月23日～平成30年3月10日	210	
	DAA-MJ55S	「フレア」	MJ55S-111898～MJ55S-112457 平成30年2月23日～平成30年3月10日	549	
	DBA-HB36S	「キャロル」	HB36S-221415～HB36S-221759 平成30年2月23日～平成30年3月10日	329	
	EBD-DG16T	「スクラム」	DG16T-380849～DG16T-380969 平成30年2月22日～平成30年3月9日	61	
三菱	EBD-DS16T	「ミニキャブ」	DS16T-381822～DS16T-382075 平成30年2月22日～平成30年3月9日	174	
	(計13型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月22日～平成30年3月19日	(計17,541台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。