

# 改善箇所説明図



ボディへの取付ナット

ボディへの取付ナット

基準不適合発生箇所

左右テールライト

## 不具合の内容

左右テールライトのボディへの取付ナットにおいて、製造時の洗浄処理が不十分なため、切削オイルが完全に除去されていないものがある。そのため、残留した当該オイルによりテールライト取付部が劣化し破損して、当該テールライトががたつくおそれがある。

## 改善の内容

全車両、左右テールライト取付ナットを良品に交換する。なお、左右テールライト取付部を点検し、不具合のあるものは良品に交換する。

識別：左フロントドア ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。