



改善箇所説明図

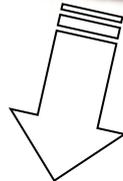

不具合発生箇所

電動クーラントラントポンプ
の電気配線

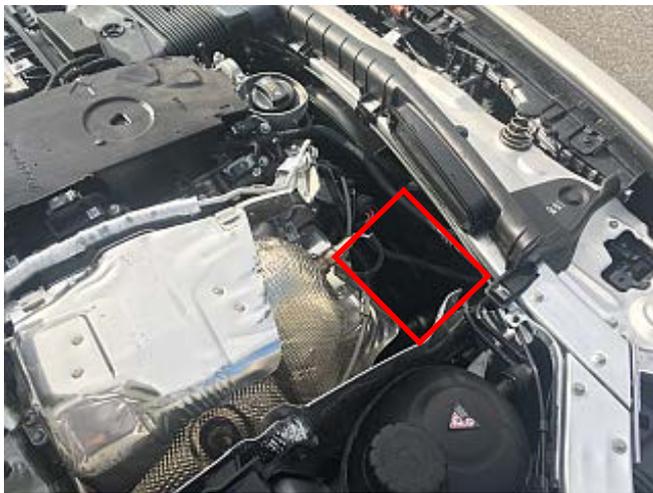

エンジンファン

注: は電源配線の配索を変更する部位を示す

エンジンの電動クーラントラントポンプにおいて、電源配線の配索が不適切なため、当該配線がエンジンファンに接触することがある。そのため、当該配線が断線し、電動クーラントラントポンプや 48V 電気システムが作動停止して、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートする、または、エンジンを停止させると再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電動クーラントラントポンプの電源配線の配索を変更する。なお、電源配線に損傷がある場合は、修理を行う。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する