

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年12月25日

リコール届出番号	4637	リコール開始日	令和元年12月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 〔 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 〕		
不適合の部位(部品名)	前照灯(前照灯スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの前照灯スイッチにおいて、製造工程の指示が不適切なため、当該スイッチ構成品に正規と異なる材質のものが組み付けられている。そのため、当該スイッチの強度が不足し、繰り返し操作を行うと当該スイッチが破損して、最悪の場合、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯スイッチを含めたコンビネーションスイッチを正規品に交換する。		
不具合件数	45件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(NO. 4637)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDN-WA139	「WA80-8」	WA139-20005～WA139-20116 平成31年2月8日～令和元年7月26日	59	
コマツ	WDP-WA124	「WA100-7」	WA124-88315～WA124-89715 平成29年1月27日～平成29年8月29日	1146	
コマツ	WDR-WA126	「WA200-7」	WA126-81722～WA126-82013 平成29年1月27日～平成29年8月21日	217	
コマツ	YDP-WA138	「WA100-8」	WA138-90001～WA138-91352 平成29年7月31日～令和元年6月25日	931	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年1月27日～令和元年7月26日	(計2353台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組み付けられた可能性がある車台番号の範囲	対象車の台数	備考
コマツ	SB-W108	「WA100-5」	W108-70034～W108-76706 平成15年10月7日～平成22年5月17日	32	
コマツ	KDP-WA115	「WA100-6」	WA115-80444～WA115-84071 平成22年3月10日～平成26年3月5日	11	
コマツ	WDP-WA124	「WA100-7」	WA124-85227～WA124-87764 平成26年7月23日～平成28年9月15日	25	
コマツ	SB-W108	「WA150-5」	W108-71377～W108-72499 平成16年11月11日～平成17年12月20日	2	
コマツ	KDP-WA115	「WA150-6」	WA115-80851～WA115-82318 平成23年10月4日～平成25年1月8日	3	
コマツ	SC-W109	「WA200-5」	W109-65015～W109-68858 平成15年10月7日～平成19年1月25日	4	
コマツ	EDR-WA105	「WA200-6」	WA105-72950 平成25年10月14日	1	
コマツ	WDR-WA126	「WA200-7」	WA126-80611～WA126-81153 平成26年11月10日～平成27年12月8日	7	
コマツ	SC-W104	「WA270-5」	W104-72044～W104-72350 平成18年2月2日～平成18年11月13日	2	
コマツ	EDR-WA103	「WA270-6」	WA103-75678～WA103-77257 平成20年10月10日～平成24年4月3日	2	
コマツ	SC-W105	「WA320-5」	W105-60015～W105-61716 平成15年6月26日～平成19年9月12日	7	
コマツ	EDR-WA108	「WA320-6」	WA108-70317～WA108-72076 平成20年10月21日～平成25年9月12日	3	
コマツ	SB-WR003	「WR12-5」	WR003-55165 平成20年11月14日	1	
合計				100台	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
SWITCH	418-43-36124	平成29年2月20日～令和元年5月16日	32	
合計			32個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。