

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 02 年 04 月 28 日

リコール届出番号	外-3029	リコール開始日	令和 02 年 04 月 28 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントロアコントロールアームブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントアクスルにおいて、製造機器の設定が不適切なため、左フロントロアコントロールアームブラケットの溶接が不十分なものがある。そのため、走行振動等により当該ブラケットが破損し、最悪の場合、当該ブラケットがフロントアクスルから外れて走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左フロントロアコントロールアームブラケットを点検し、溶接が不適切な場合はフロントアクスルを良品に、フロントロアコントロールアームを新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3029 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JL20L	「ラングラー・アンリミテッド」	1C4HJXLN0LW102299～1C4HJXLNXLW139392 令和元年 09 月 18 日～令和元年 12 月 19 日	54 台	
ジープ	ABA-JL36L	「ラングラー・アンリミテッド」	1C4HJXKG5LW157706～1C4HJXLGXLW144948 令和元年 09 月 17 日～令和元年 12 月 19 日	109 台	
	(2 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年 09 月 17 日～令和元年 12 月 19 日	(計 163 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。