

少数台数のリコール届出の公表について（平成17年4月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成17年4月は下記のとおり3件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：株式会社加藤製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月20日	1414	車名：カトウ 型式：KA5152 通称名：-	6	平成13年7月31日～ 平成14年7月31日
不具合の部位等	燃料噴射装置の高圧燃料パイプを締付けるクランプの構造が不適切なため、エンジン振動によりクランプボルトが緩み、当該クランプが脱落することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、高圧燃料パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、エンジン停止、再始動不能に至るおそれがある。			

2. 届出者：株式会社タダノ

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月28日	1426	車名：日野等 型式：KC-FB4JGA等 通称名：レンジャー等	23	平成11年4月2日～ 平成14年7月9日
不具合の部位等	スライド荷台式車両運搬車において、車両を積載するための道板を固定する金具部の強度が不足しているため、走行中の振動等により、当該取付板金具溶接部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、溶接部が剥がれて、道板が走行中に車両後方へ倒れるおそれがある。			

3. 届出者：株式会社タダノ

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月28日	1427	車名：三菱等 型式：PA-FE82DG等 通称名：キャンター等	61	平成16年10月19日～ 平成17年3月30日
不具合の部位等	スペアタイヤキャリアを車両後部に移設した際に新たに装着したブラケットの強度が不足しているため、走行中の振動により当該ブラケットに亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブラケットが折損してスペアタイヤとともに脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。			

〔参考〕

平成17年4月のリコール届出総件数		内 訳	
		対象台数100台以上	対象台数100台未満
国産車	22件	19件	3件
輸入車	11件	11件	0件
計	33件	30件	3件

対象台数の追加の届出については届出件数に含みません。

（問い合わせ先）

国土交通省自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室 久手
 電話 03-5253-8111（代表）（内線42352・42353）