



改善箇所説明図

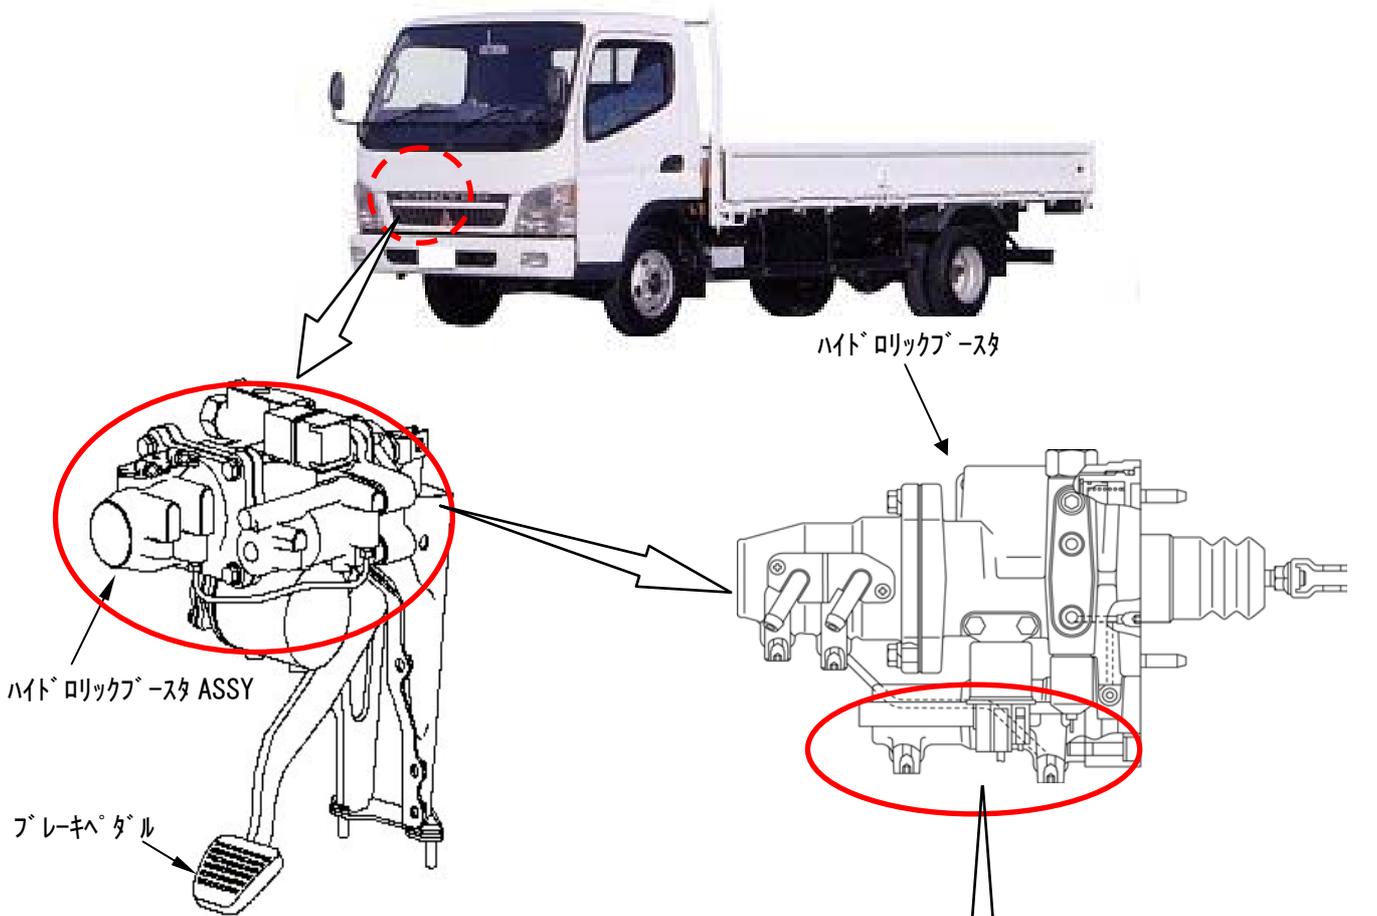

基準不適合箇所

ブレーキペダルの踏力を倍力するハイドロリックブースタの増圧シリンダ内のピストンにおいて、ピストンカップ溝の加工が不適切なため、ピストンカップとピストンとの気密保持が不十分なものがある。
そのため、ブレーキペダルを繰り返し使用した場合に発生する負圧で、ピストンカップとピストン間より空気が吸い込まれ、ブレーキ液に混入し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

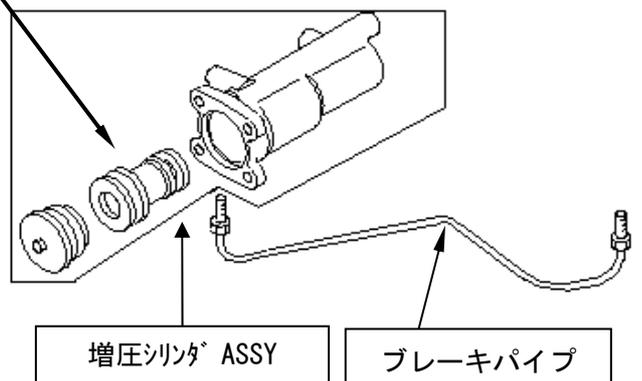

改善の内容

全車両、増圧シリンダを対策品と交換すると共に、ブレーキパイプを新品と交換する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストライカ付近に「LT-07」の黄白色の文字が記載されたシールを貼付ける。