


改善箇所説明図

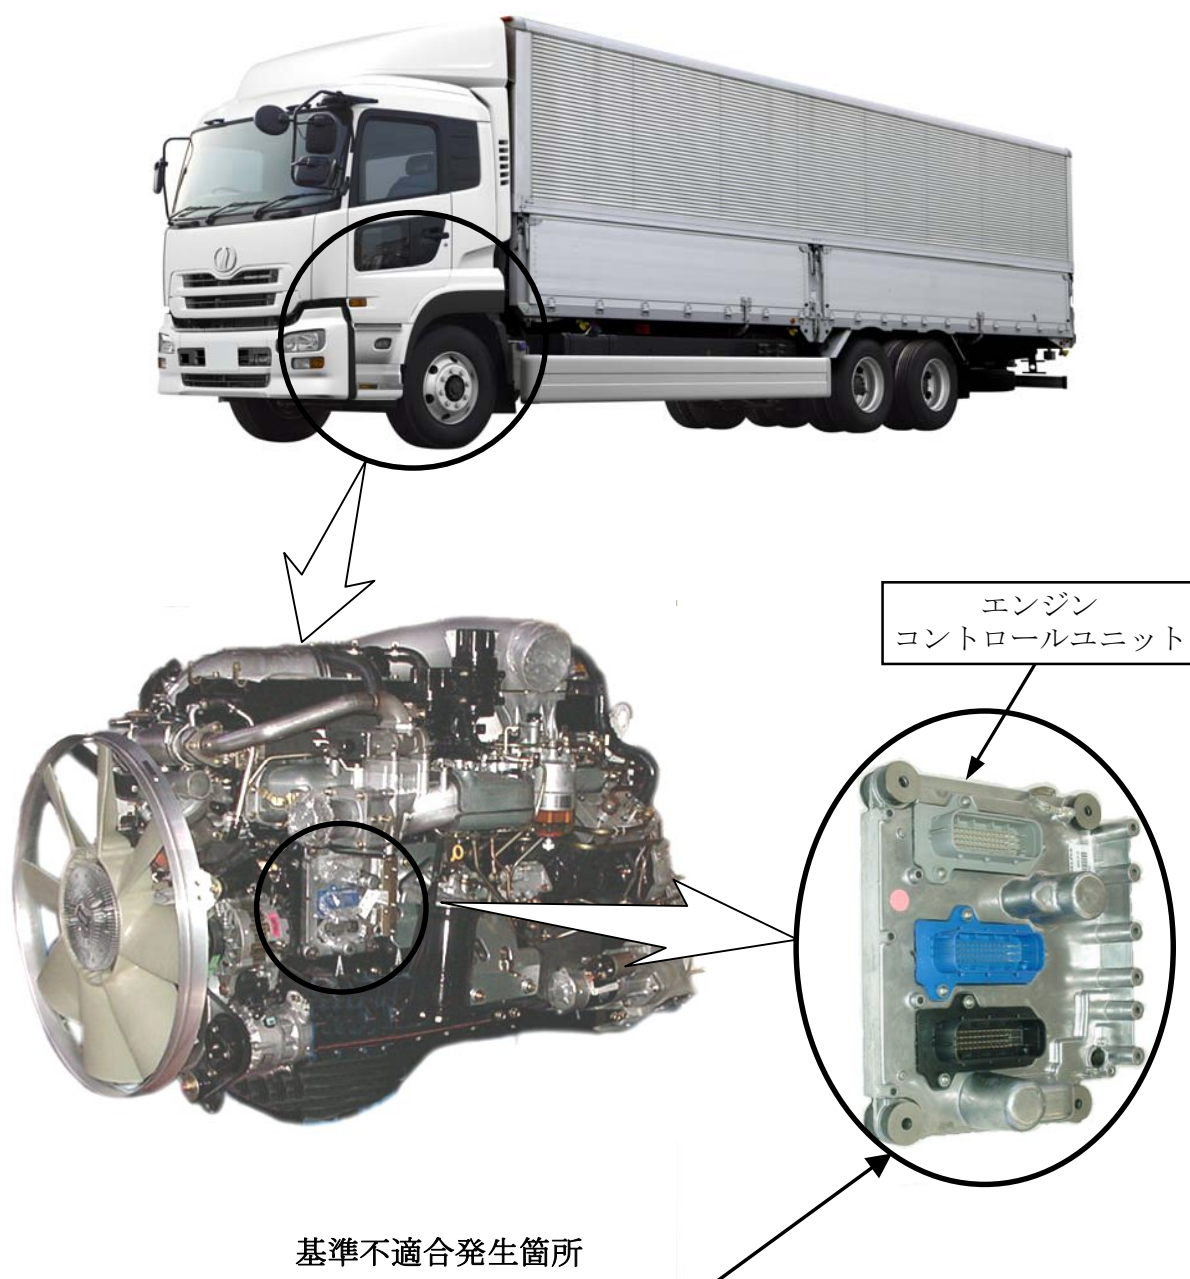

エンジンコントロールユニット内部の電子基板の半田付けが不適切なため、半田部が剥離して断線し、トランジスタが破損するものがある。そのため、燃料噴射用電源のヒューズが熔断して燃料が噴射されず、エンジンが停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：エンジンコントロールユニット本体の突起部に、白色ペイントを塗布する。