


改善箇所説明図

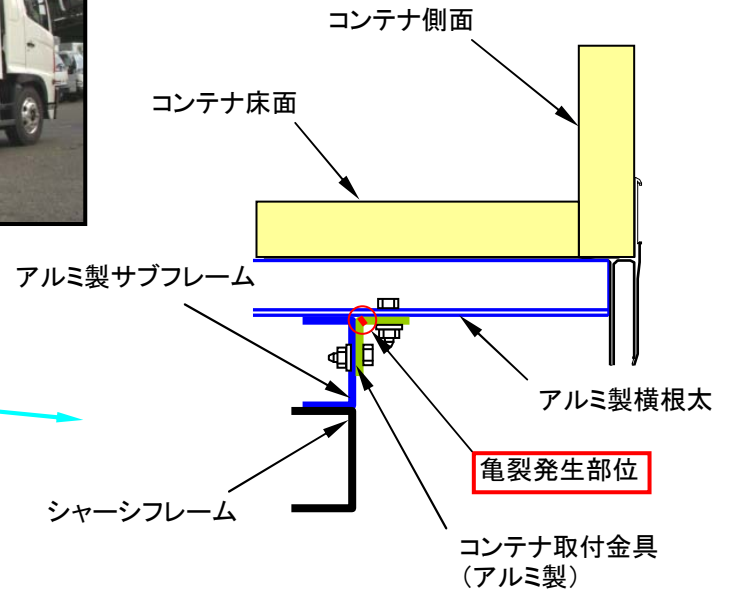

改善内容

荷台の製造番号確認位置



銘板

コンテナ取付金具
(スチール製)



注記: 内は変更部品を示す

【不具合発生部位】

バン型車両において、荷台物品積載装置(コンテナ)と荷台を固定するためのサブフレームを締結している取付金具の強度が不足しているため、凹凸路面からの衝撃が繰り返し加わると、取付金具に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、取付金具が破断するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、当該取付金具を対策品に交換する。

【識別】

当該取付金具がアルミ製からスチール製に変更されている。