連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成18年1月18日

/						
リコール届出番号	1603	リコール開始日	平成 18 年 1 月 18 日			
	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談セン					
届出者の氏名又は名称	_					
	取締役社長 ハラルド・ブルス	トラー	TEL 0120-324-230			
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ハイドロリックブースタ)					
	ブレーキペダルの踏力を倍力するハイドロリックブースタの増圧シリンダ内					
基準不適合状態にあると	のピストンにおいて、ピストンカップ溝の加工が不適切なため、ピストン					
認める構造、装置又は	カップとピストンとの気密保持が不十分なものがある。					
性能の状況及び	そのため、ブレーキペダルを繰り返し使用した場合に発生する負圧で、ピストン					
その原因	カップとピストン間より空気が吸い込まれ、ブレーキ液に混入し、最悪の場					
	合、制動力が低下するおそれがある。					
 改善措置の内容	全車両、増圧シリンダを対策品と交換すると共に、ブレーキパイプを新品と交換					
以音相直の打石	する。					
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし			
発見の動機	社内情報による。					
自動車使用者及び	・使用者:ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。					
自動車分解整備事業者	・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。					
に周知させるための措	・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあって					
置	は後面ガラス左下隅に No. 1603 のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール 対 象 車 の 車 台 番 号 の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リコール対 象車の台数	備考
二菱	KK-FE83DEY	ふそう キャンター ワイト゛系	FE83DEY-500209 平成 16 年 5 月 12 日	1	
	KK-FE83DJZ		FE83DJZ-500168 平成 16 年 5 月 12 日	1	
	KK-FE83EGY		FE83EGY-501025~FE83EGY-501027 平成 16 年 5 月 12 日~平成 16 年 5 月 12 日	3	
	KK-FF83DHY		FF83DHY-500068 平成 16 年 5 月 12 日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 5 月 12 日~平成 16 年 5 月 12 日	(計6台)	

備考)本件は、平成16年7月21日付「届出番号1168」にてリコール届出を行ったものですが、対象車の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加して、新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。