


改善箇所説明図

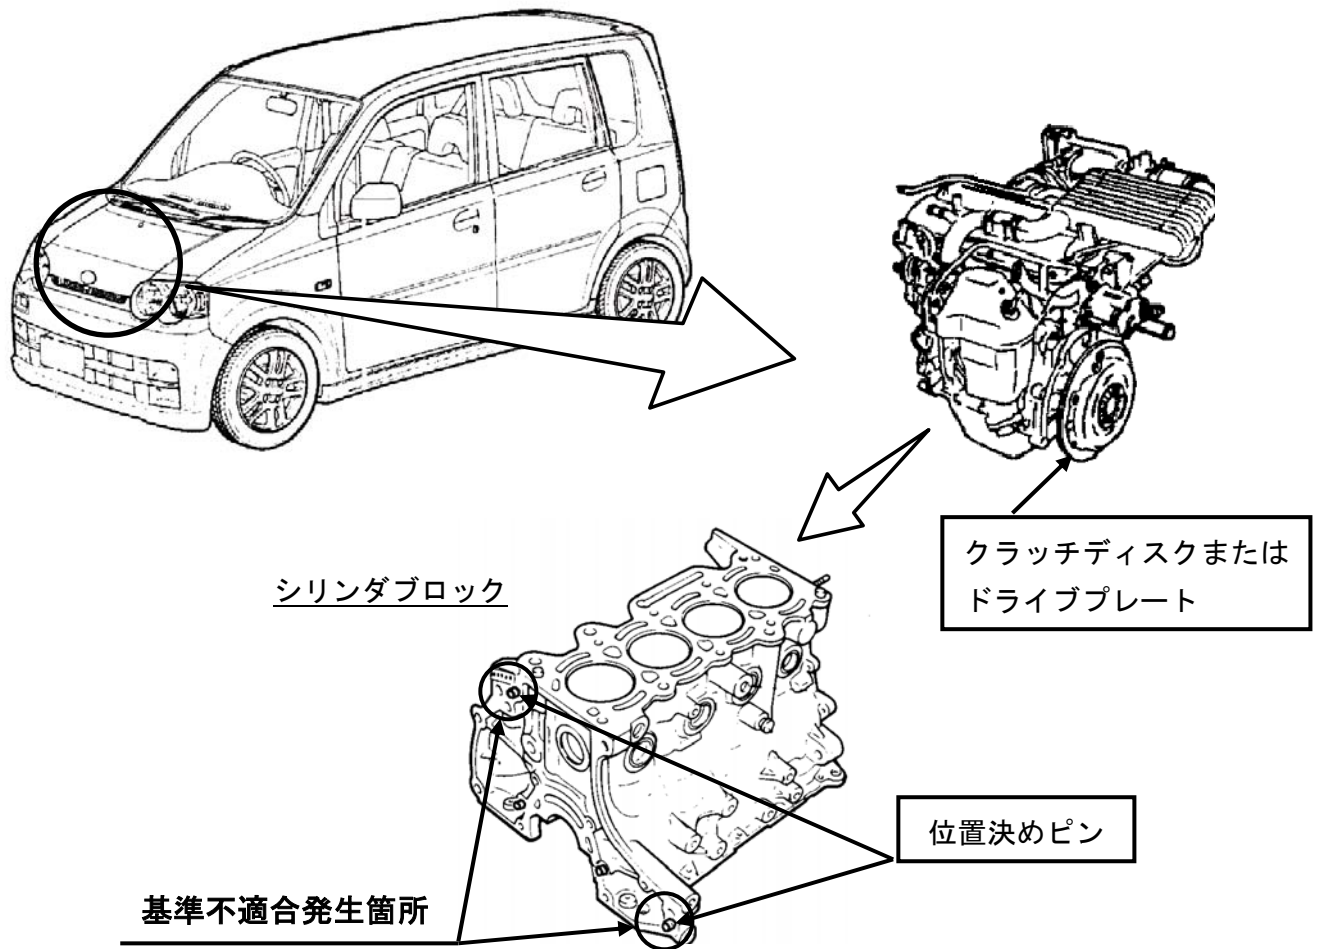

原動機において、シリンダブロックに変速機を固定するための穴の位置が不適切なため、原動機と変速機の軸がずれて組み立てられたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、手動変速機のクラッチディスクまたは自動変速機のドライブプレートが損傷し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

注： は、交換部品を示す。

改善措置の内容

全車両、位置決めピンを対策品と交換するとともに、クラッチディスクまたはドライブプレートを新品と交換する。

識別：作業完了後は、エンジンルーム内の車台番号打刻位置の横に黄色ペイントを塗布する。