



改善箇所説明図

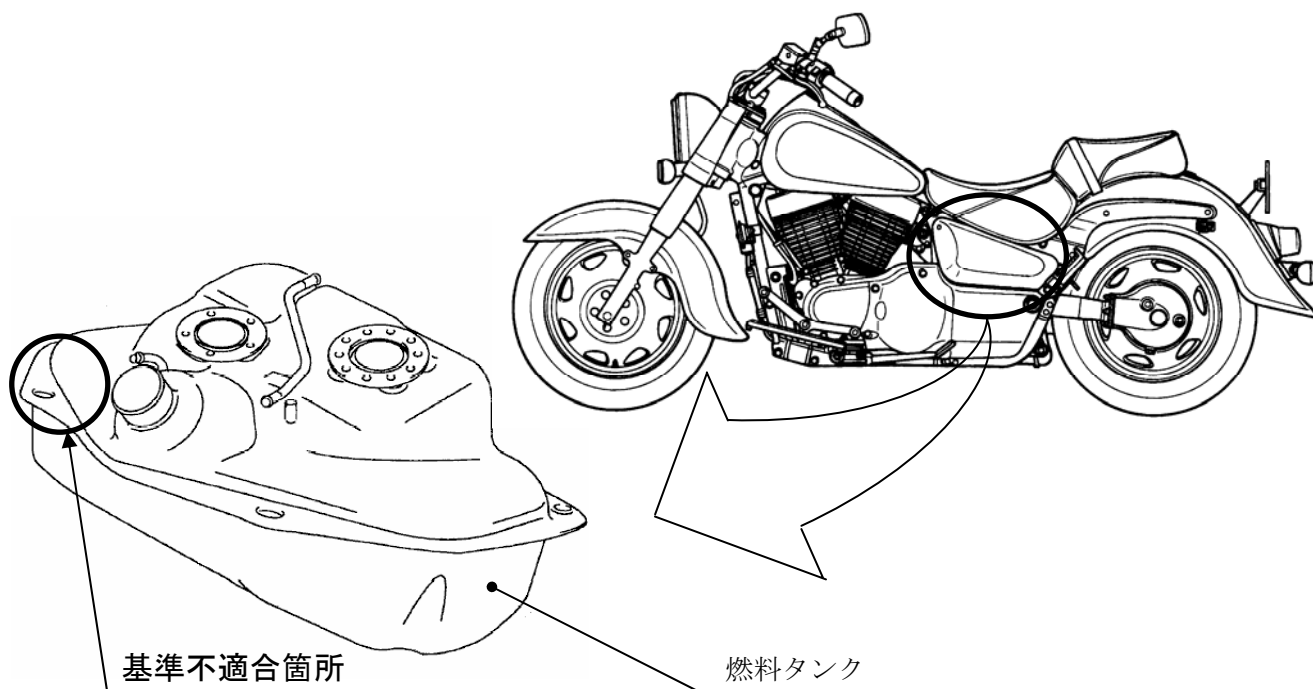

燃料タンクの取付け構造が不適切なため、原動機の振動により燃料タンクが共振し、燃料タンクの右前側取付け部付近に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、亀裂部から燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料タンク前側取付け用クッションとスペーサを対策品に交換し、フレームに燃料タンク下側支持用クッションを追加する。なお、燃料タンクを点検し、亀裂が発生しているものについては新品の燃料タンクに交換する。

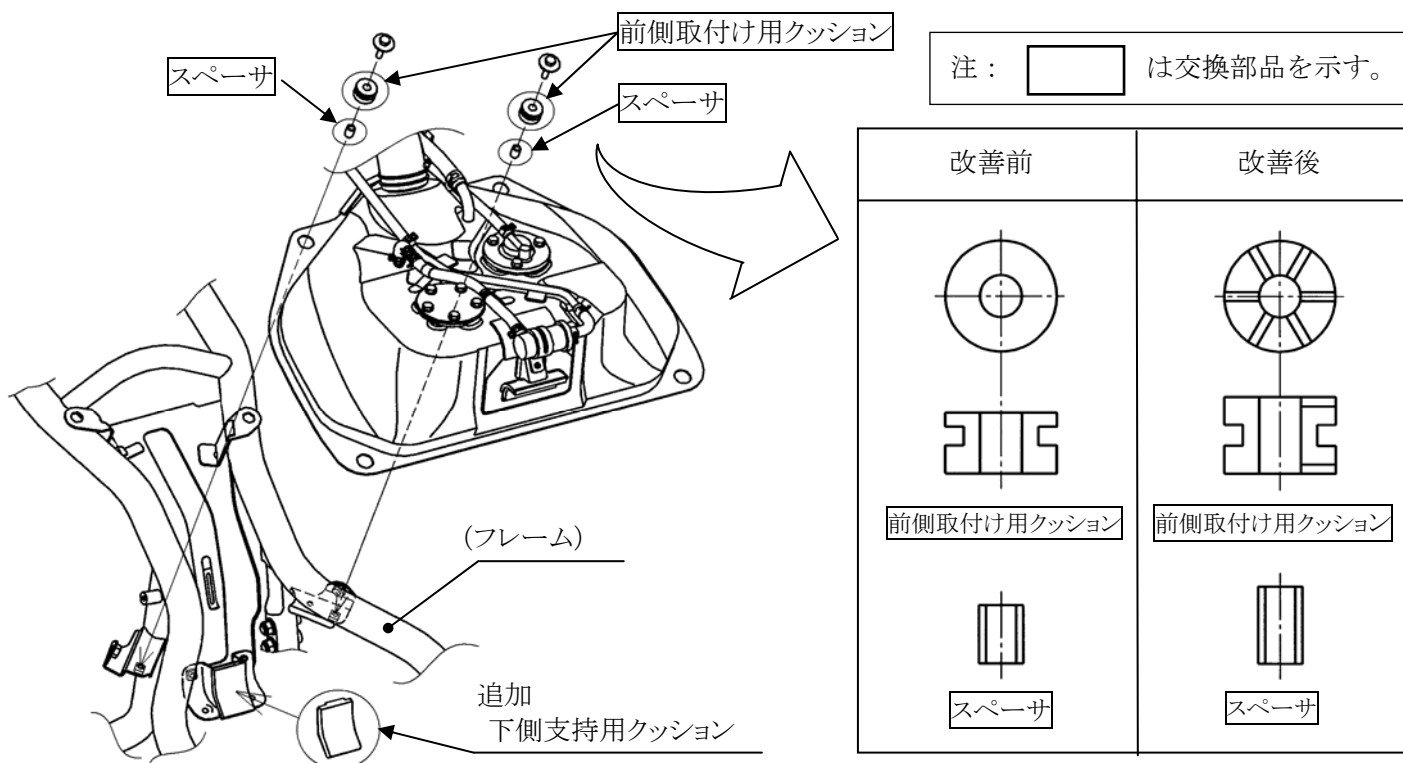

識別：改善車両には緑色のシールを、燃料タンク取付け部に貼り付ける