



改善箇所説明図

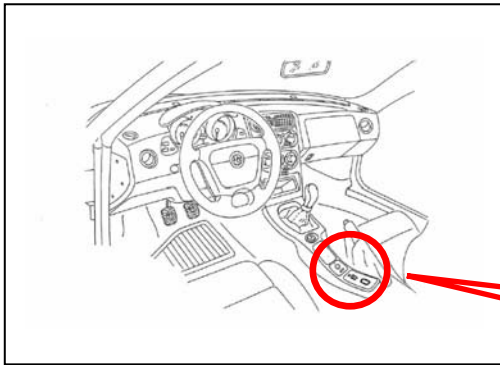

基準不適合発生箇所

ドアミラースイッチ

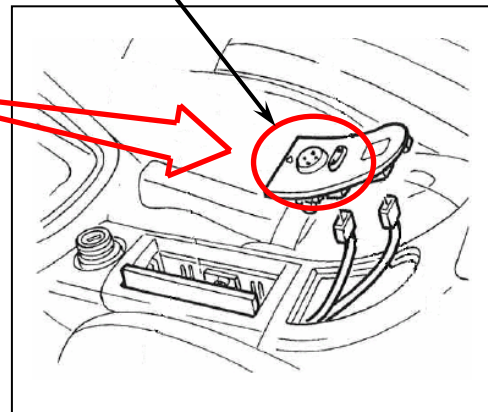

基準不適合発生箇所

センターコンソールに設置されている後写鏡の角度調節用スイッチの接点部に不適切な潤滑剤を塗布したものがあため、炎天下に駐車するなど当該部が高温にさらされた場合、潤滑剤成分が硬化し、角度調節の際に接点部が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、破損部位でアークが発生し、発熱することがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアミラースイッチを良品と交換する。

識別：フューエル・フィルター・リッドの内側に白色の内側に白ペイントを塗布する