



改善箇所説明図

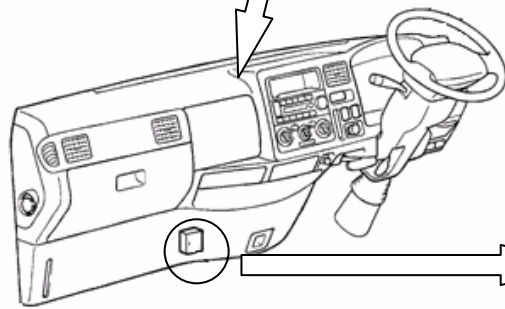

補助方向指示器



フラッシャーユニット

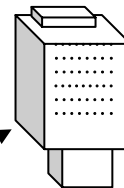

基準不適合発生箇所

バン型車両に架装した車両において、補助方向指示器を増設したことから電気負荷が増大したため、方向指示器とハザードランプ兼用のフラッシャーユニット内部のリレー端子の熱容量が不足しているものがある。そのため、ハザードランプを長時間点灯すると当該端子の半田部が高温になり、熱膨張と収縮の繰り返しによって当該端子半田部に亀裂が発生し、最悪の場合、方向指示器とハザードランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該フラッシャーユニットを対策品と交換する。



識別：ヒューズ・ボックス・カバー裏に青色シールを貼り付ける。

注：□ は交換部品を示す。