

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
リコール対策室  
TEL 03-5253-8111 内線42353  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 18年 2月 2日

|                                  |                                                                                                                                                 |         |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| リコール届出番号                         | 1610                                                                                                                                            | リコール開始日 | 平成 18 年 2月 3日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ダイハツ工業株式会社<br>取締役社長 箕浦輝幸<br>問い合わせ先: 国内サービス部<br>お客様相談室<br>0070-800-874040                                                                        |         |               |
| 不具合の部位(部品名)                      | 原動機(シリンダブロック)                                                                                                                                   |         |               |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機において、シリンダブロックに変速機を固定するための穴の位置が不適切なため、原動機と変速機の軸がずれて組み立てられたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、手動変速機のクラッチディスクまたは自動変速機のドライブプレートが損傷し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。 |         |               |
| 改善措置の内容                          | 全車両、オイルパンを取り外してシリンダブロックと変速機とのずれ量を点検し、不適切なものは位置決めピンを対策品と交換するとともに、クラッチディスクまたはドライブプレートを新品と交換する。                                                    |         |               |
| 不具合件数                            | 0 件                                                                                                                                             | 事故の有無   | なし            |
| 発見の動機                            | 生産工場からの情報による。                                                                                                                                   |         |               |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | ・使 用 者 :ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。<br>・自動車分解整備事業者 :日整連発行の機関誌に掲載する。<br>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1610 のステッカーを貼付する。                                       |         |               |

| 車 名  | 型 式       | 通 称 名   | リコール対象車の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び製作期間                      | リコール対象車の台数 | 備 考 |
|------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|------------|-----|
| ダイハツ | CBA-L152S | ムーヴ     | L152S-0034494~L152S-0034843<br>平成17年10月 7日~平成17年10月21日 | 239台       |     |
|      | ABA-L880K | コペン     | L880K-0029637~L880K-0029929<br>平成17年10月 7日~平成17年10月21日 | 206台       |     |
|      | (計2型式)    | (計 2車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成17年10月 7日~平成17年10月21日                | 計 445台     |     |

(備考)

本件は、平成18年2月2日に届出を行ったものであるが、改善措置の内容の記載の一部について、誤りがあることが判明したため訂正するものである。(平成18年2月7日)

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。