

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353 アドレス： http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年2月23日

リコール届出番号	外-1285	リコール開始日	平成18年2月24日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：ダイムラー・クライスラー・コーポレーション ダイムラー・クライスラー日本株式会社 問い合わせ先：リコール専用フリーダイヤル 代表取締役 ハンス・テンペル TEL:0120-086-880 ホームページ：http://www.chrysler-japan.com/recall/recall.html		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(オートマチック・トランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチック・トランスミッションにおいて、パーキング・ギヤを作動させるためのピボット・シャフトを支持しているアンカー・ピンの組み付けが不適切なため、当該ピンが所定の位置からずれることがある。そのため、当該ピンが脱落し、最悪の場合、シフトをパーキング位置にしても、ギヤがロックせず車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンカー・ピン脱落防止用のブラケットを装着する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては助手席側面ガラス後方下部に外-1285ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-LX35	300C	1C3AAB3G65H581989～1C3AAB3G75H687688 平成16年12月20日～平成17年5月23日	112	
	GH-TJ40S	ジープ・ラングラー	1J4F449S25P305230～1J4F449S85P377291 平成16年11月24日～平成17年6月29日	756	
	GH-KJ37	ジープ・チェロキー	1J8GM48K85W529631～1J8GM38K95W675966 平成16年12月20日～平成17年7月25日	487	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年11月24日～平成17年7月25日	(計1,355台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。