

改善箇所説明図



運転席座席ベルトバックル

サイドブレーキレバー



基準不適合発生箇所

運転席座席ベルトにおいて、バックル取付部の形状が不適切なため、左右方向の荷重に対する強度が不足している。そのため、悪路走行等により当該バックルに左右方向への過大な荷重が繰り返しかかると、当該取付部に亀裂が発生し、最悪の場合、破損して乗員の拘束が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席座席ベルトバックル一式を対策品と交換する。

注 : □ は交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「MT-27」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。