



改善箇所説明図

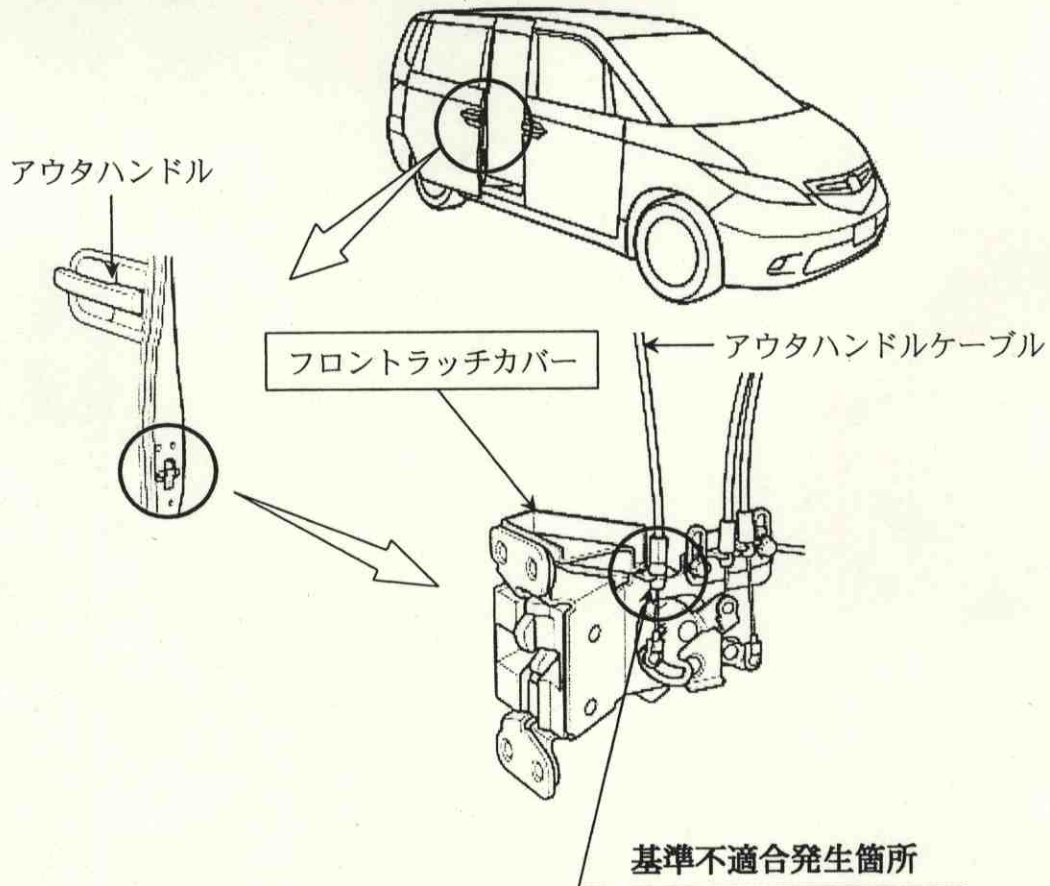

スライドドアのフロントラッチカバーの排水位置が不適切なため、排水された水がアウトハンドルケーブル下端に付着し、アウトハンドル操作時に水滴がケーブル内に引き込まれるものがある。そのため、低温時に水滴が凍結し、アウトハンドルでドアを開けた場合にケーブルの摺動抵抗でハンドルが戻らず、ドアを閉められなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右スライドドアのフロントラッチカバーを対策品と交換するとともに、アウトハンドルケーブル下端にグリスを塗布する。

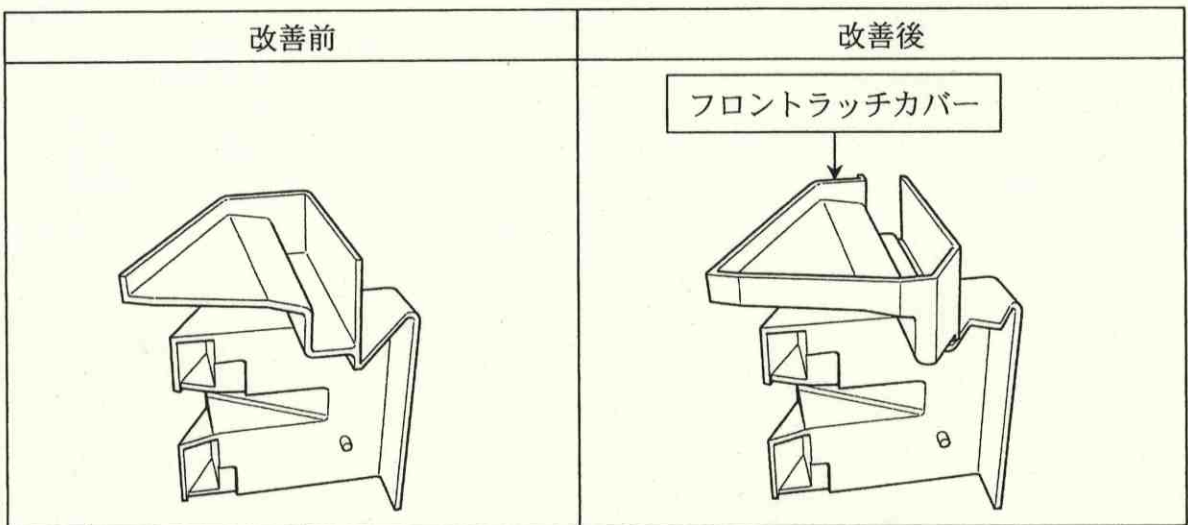

注： は交換部品を示す。

識別：左スライドドア フロントラッチの下側取り付けボルト頭に白ペイントを塗布する。