


改善箇所説明図

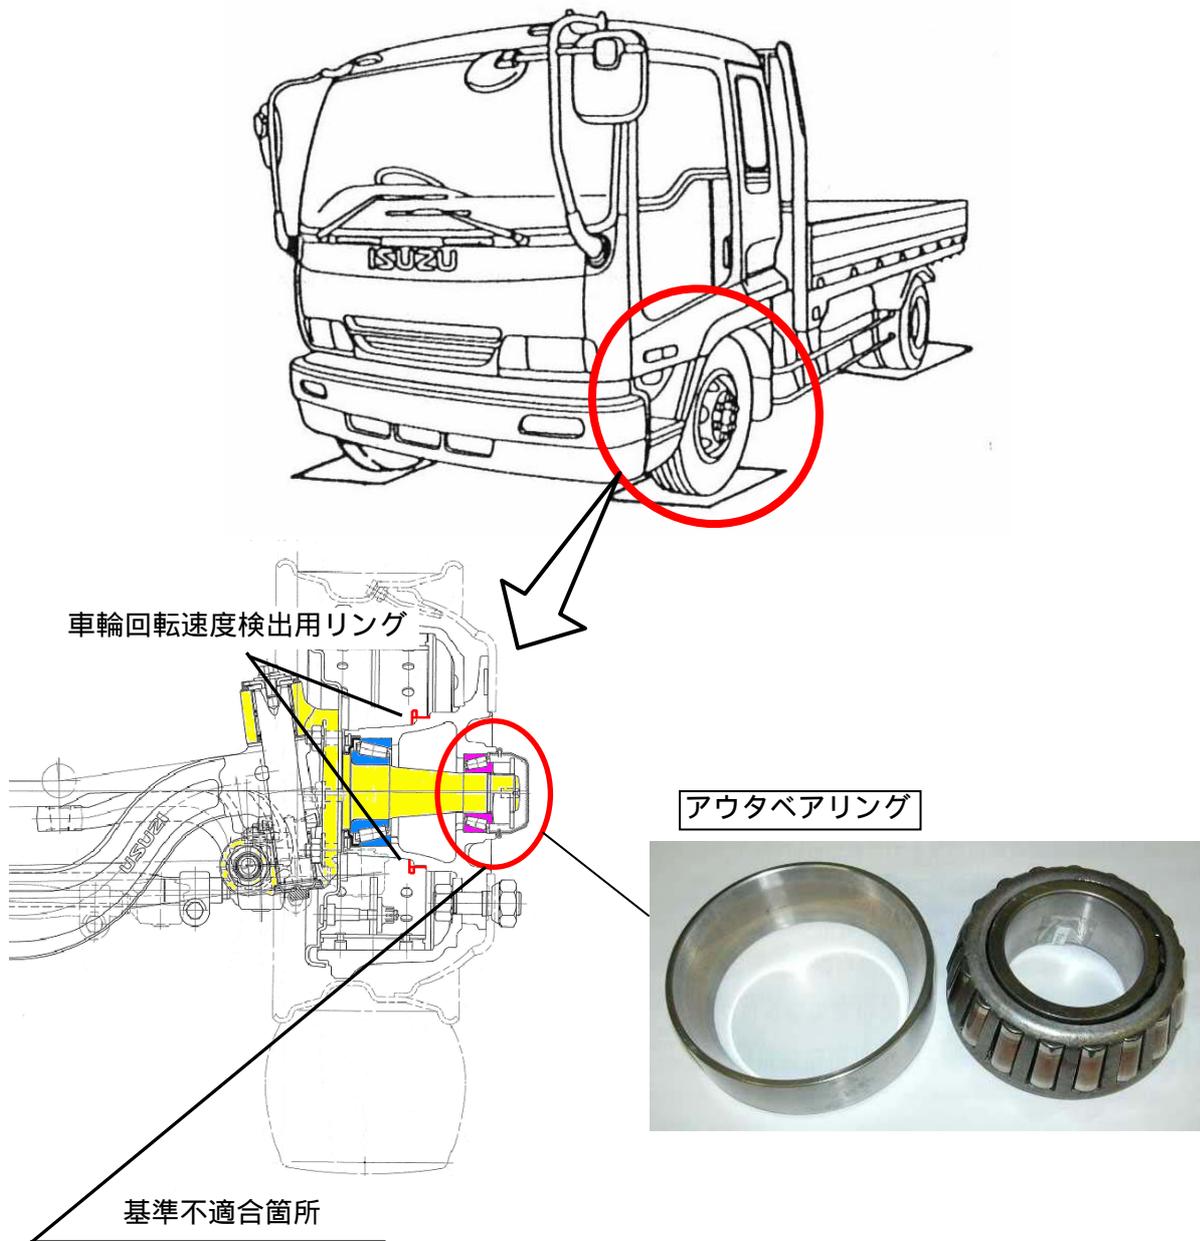

ABS付き車両において、車輪回転速度検出用リングをフロントハブへ取り付ける工程で傷が付いた治具を使用したため、フロントハブアウトバベアリングのレース部に傷を付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異音及びガタが発生し、アウトバベアリングが焼き付き、最悪の場合、車両火災又は脱輪に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、アウトバベアリングの交換有無を確認し、アウトバベアリングを交換していない場合は点検を行い、異常があれば良品と交換する。

識別：助手席側ドアストライカ下部に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。