


# 改善箇所説明図

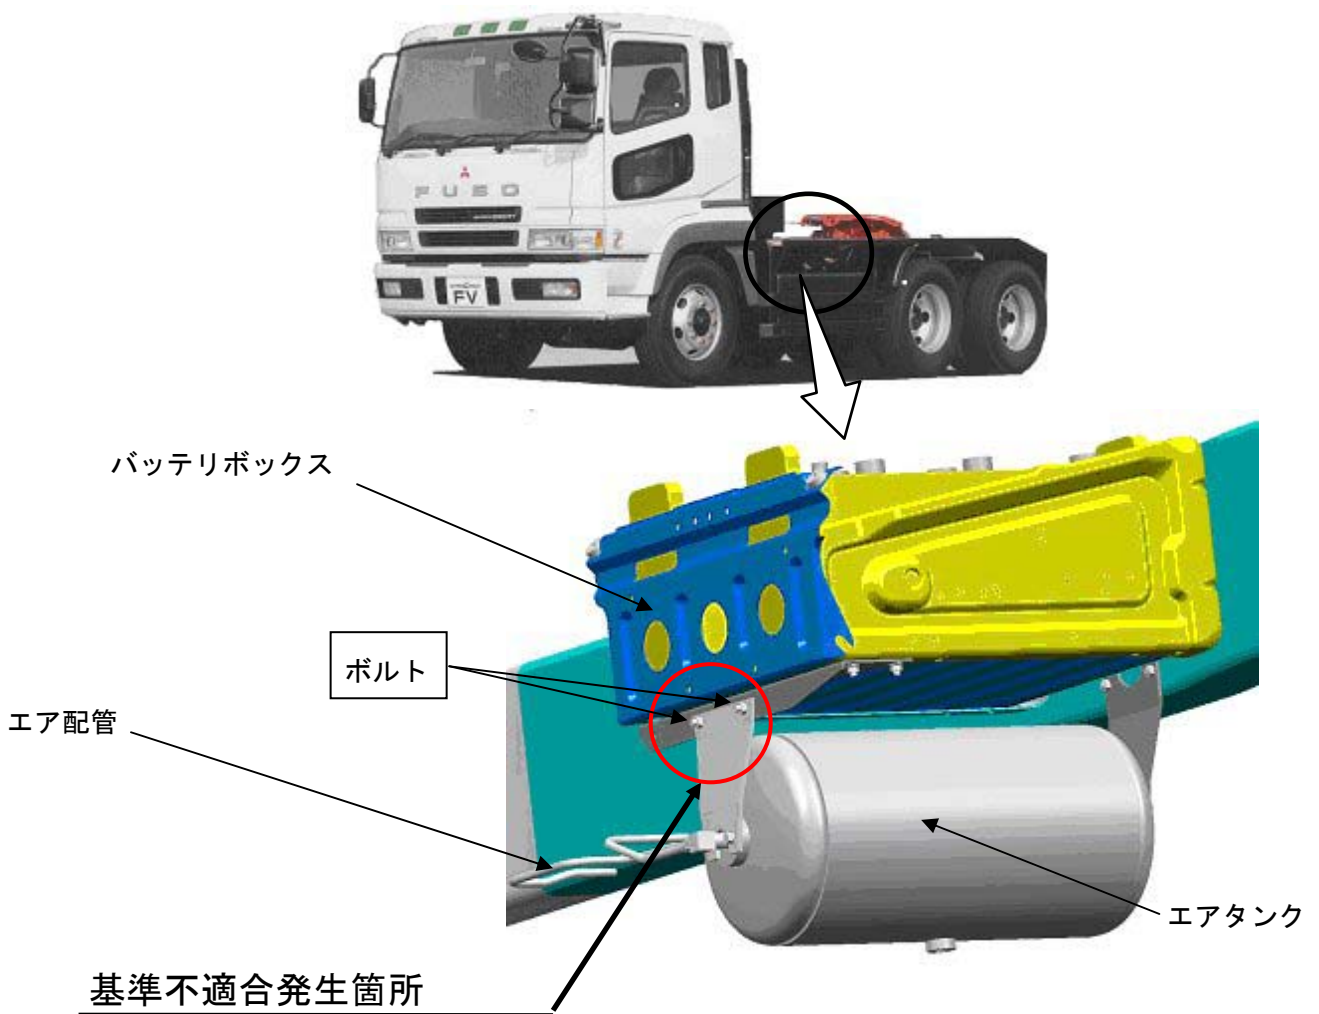

エアタンクとバッテリーボックスを固定する金具の取付けボルトの締付けが不適切なため、走行中の振動等により、当該ボルトが脱落するものがある。  
そのため、そのままの状態で使用すると、エアタンクが傾いて、エアタンクに接続されているエア配管が損傷しエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下する、あるいは、変速操作ができなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該ボルトの締付け状況を確認し、緩みがあるものは正規に締付ける。  
また、ボルトが脱落しているものは、新品を取付ける。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカ付近に「HD-35」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。