


改善箇所説明図

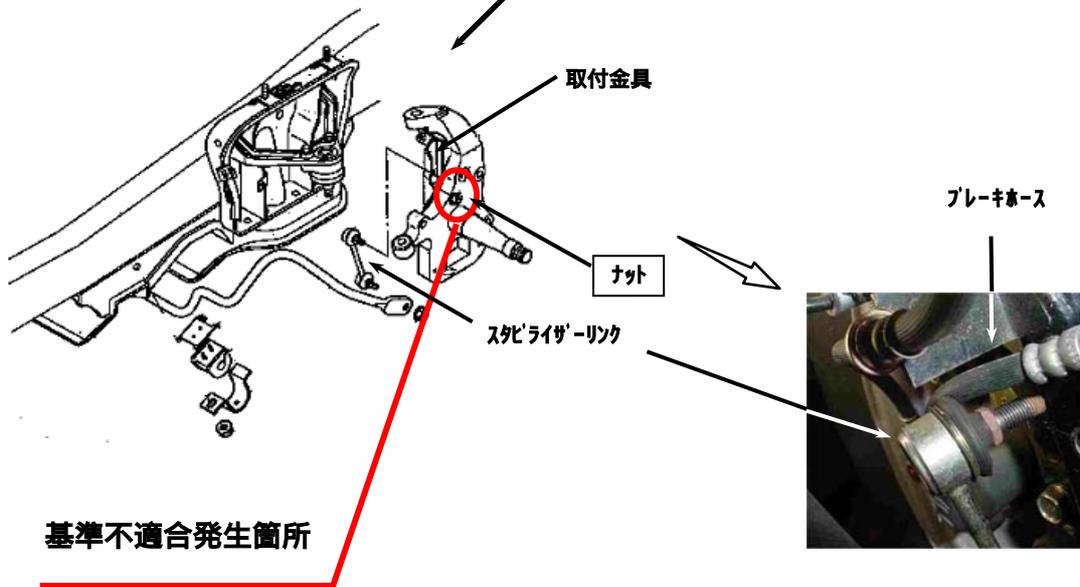

スタビライザーリンク取り付け工程において、作業指示が不適切なため、取付ナットの締付けが不足している車両がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが脱落し、リンクが外れブレーキホースと干渉し、最悪の場合、ブレーキホースに穴があき、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ナットを規定トルクで増し締めする。
又、ブレーキホース、スタビライザーリンク、取り付け金具を点検し、損傷している場合は新品と交換する。

注： は増し締め部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT-43」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。