

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月9日

リコール届出番号	1632	リコール開始日	平成18年3月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（触媒コンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	触媒コンバータにおいて、排気管と接続するフランジ部の溶接方法が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動やエンジンの振動により当該溶接部に亀裂が発生し、最悪の場合、排気ガスが漏れて騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、触媒コンバータを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1632のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KR-NKR81LZ	エルフ	NKR81LZ-7000002～NKR81LZ-7000103 平成14年7月2日～平成16年5月22日	102	
	KR-NKS81EA KR-NKS81EAD KR-NKS81EAV		NKS81E-7000004～NKS81E-7001973 平成14年6月26日～平成16年9月29日	1,970	
	KR-NKS81GDR KR-NKS81GR		NKS81G-7000010～NKS81G-7000966 平成14年7月3日～平成16年9月27日	338	
	KR-NPR72LZ		NPR72LZ-7000080～NPR72LZ-7000145 平成14年6月25日～平成16年10月21日	65	
	KR-NPR81LZ		NPR81LZ-7000002～NPR81LZ-7000018 平成14年9月18日～平成16年5月29日	17	
ニッサン	KR-AKR81LZ	アトラス	AKR81LZ-7000001～AKR81LZ-7000002 平成14年9月9日～平成15年6月10日	2	
	KR-AKS81EA KR-AKS81EAD KR-AKS81EAV		AKS81E-7000001～AKS81E-7000161 平成14年6月26日～平成16年5月24日	161	
	KR-AKS81GDR KR-AKS81GR		AKS81G-7000001～AKS81G-7000083 平成14年7月8日～平成16年5月17日	30	
ニッサン ディーゼル	KR-BKS81EA KR-BKS81EAD KR-BKS81EAV	コンドル	BKS81E-7000001～BKS81E-7000025 平成14年6月26日～平成16年3月12日	25	
	KR-BKS81GDR KR-BKS81GR		BKS81G-7000020～BKS81G-7000048 平成14年8月30日～平成16年5月19日	6	
	(計19型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成14年6月25日～平成16年10月21日	(合計2,716台)	

(備考) 本届出と同一のフランジ構造の触媒コンバータを使用過程車に装着した車両についても、同様の対策を行う。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。