

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年7月20日

リコール届出番号	1483	リコール開始日	平成17年7月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型総輪駆動車の前輪用ブレーキパイプの固定方法が不適切なため、制動時のブレーキドラムの振動からブレーキパイプが共振し亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、ブレーキ液が滲み出して液量が減少し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブレーキパイプにクランプを取付け共振防止を図るとともに、当該ブレーキパイプを新品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方に No.1483 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-FL63HD	ふそう ファイター	FL63HD-750056～FL63HD-765028 平成12年8月25日～平成15年12月22日	93	
	KK-FL63HE		FL63HE-750026～FL63HE-765003 平成12年8月30日～平成15年11月4日	40	
	KK-FL63HEX		FL63HEX-750001～FL63HEX-765003 平成13年5月30日～平成15年8月18日	10	
	KK-FL63HG		FL63HG-750018～FL63HG-765014 平成12年9月9日～平成15年12月24日	51	
	KK-FL63HGX		FL63HGX-750001～FL63HGX-765020 平成11年5月18日～平成15年12月22日	70	
	KK-FL63HH		FL63HH-750016～FL63HH-765011 平成12年8月12日～平成15年12月24日	36	
	KK-FL63HHX		FL63HHX-750001～FL63HHX-765003 平成12年11月28日～平成15年11月5日	10	
	KK-FL63HJ		FL63HJ-750014～FL63HJ-765007 平成12年11月22日～平成15年11月12日	29	
	KK-FL63HJX		FL63HJX-750001～FL63HJX-765003 平成11年8月22日～平成15年9月16日	14	
	KK-FL63HK		FL63HK-750004～FL63HK-765003 平成12年11月17日～平成15年11月22日	17	
	KK-FL63HKX		FL63HKX-750002～FL63HKX-765001 平成11年4月27日～平成15年8月1日	13	
(計11型式)	(1機種)	(製作期間全体の範囲) 平成11年4月27日～平成15年12月24日	(計383台)		

備考) 本件は、平成17年7月20日付、届出番号「1483」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両の車台番号の範囲、製作期間及び台数を訂正するものです。(平成18年3月23日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。