

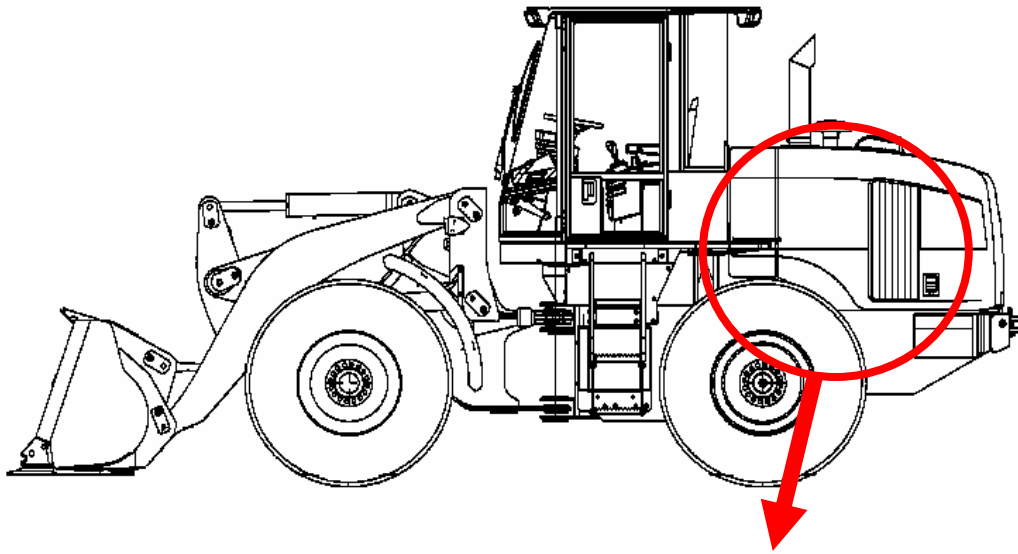


- 改善箇所説明図 -

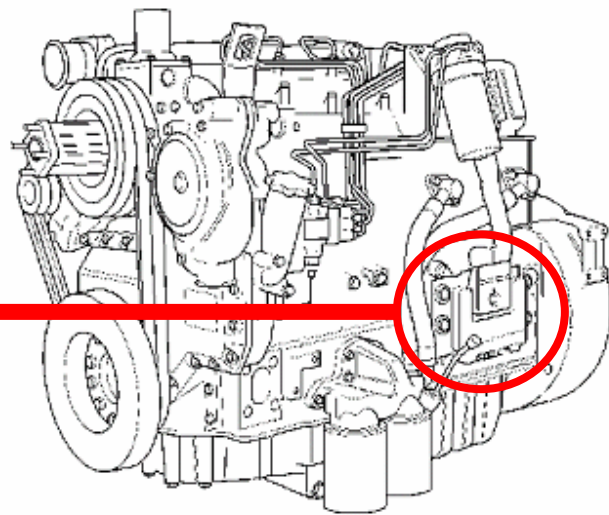

過電圧保護装置

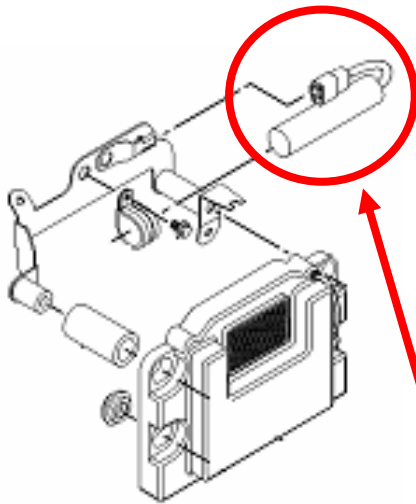

エンジン・アッセンブリ

基準不適合発生箇所

電子制御式燃料噴射ポンプにおいて、過電圧保護装置の内部コンデンサの容量が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン始動時等に発生する過電圧によってコンデンサが短絡するものがある。そのため、燃料噴射ポンプに電源供給が出来なくなり、最悪の場合、走行中に突然エンジンが停止し再始動不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、過電圧保護装置を対策品と交換する。

識別：対策済み車両には、過電圧保護装置側面に白ペンキを塗布する。