




改善箇所説明図

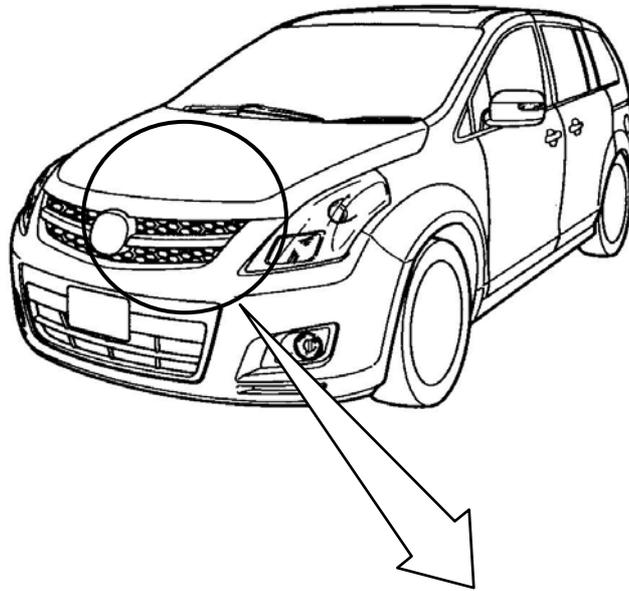

オイルフィルターキャップ

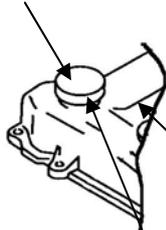

シリンダヘッドカバー

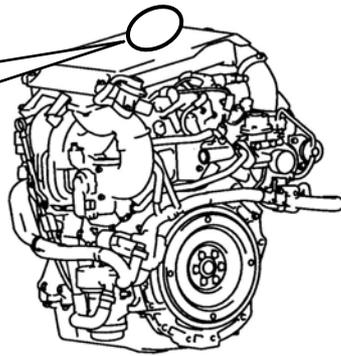

基準不適合発生箇所

エンジンの搬送工程における作業が不適切なため、作業中にオイルフィルターキャップを緩めてしまったものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、高負荷運転時に当該キャップ部からオイルが飛散し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルフィルターキャップの締め付け状態を点検し、緩んでいる場合は確実に締め付ける。また、オイルが漏れている場合は、洗浄及び部品交換の処置をする。



識別：エンジンルーム右側にあるNo. 3エンジン・マウント・スタッド・ボルト(室内側)の頭に黄色ペイントを塗布する。