

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年4月6日

リコール届出番号	1653	リコール開始日	平成18年4月7日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [ 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253 ]		
不具合の部位（部品名）	原動機の加速装置（アクセルケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルケーブルの取り回しが不適切なため、当該ケーブルを車体に固定するケーシングキャップに応力が集中し破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、破損したキャップの端部とインナーケーブルが干渉し、摩耗することから、最悪の場合、インナーケーブルが切損し、アクセル操作不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルケーブルを対策品と交換すると共に、取り回しを変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に 1653 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	LA-MA34S	ワゴンR	MA34S-100037～MA34S-110510 平成12年11月23日～平成14年5月31日	10,184	
			MA34S-120001～MA34S-134639 平成14年6月12日～平成15年8月2日	14,580	
			MA34S-140001～MA34S-143041 平成15年8月7日～平成17年7月30日	3,037	
	UA-MA34S		MA34S-200001～MA34S-212949 平成15年8月7日～平成17年8月1日	12,810	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	ABA - MA34S	ソリオ	MA34S - 150003 ~ MA34S - 150524 平成 17 年 8 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 26 日	522	
	DBA - MA34S		MA34S - 250011 ~ MA34S - 250738 平成 17 年 7 月 28 日 ~ 平成 17 年 10 月 3 日	728	
			MA34S - 275001 ~ MA34S - 276671 平成 17 年 10 月 3 日 ~ 平成 17 年 11 月 24 日	1,664	
シボレー	LA - ME34S	MW	ME34S - 100001 ~ ME34S - 101182 平成 13 年 1 月 8 日 ~ 平成 14 年 6 月 7 日	1,180	
			ME34S - 120001 ~ ME34S - 120070 平成 15 年 1 月 14 日 ~ 平成 15 年 4 月 26 日	70	
	(計 5 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 11 月 23 日 ~ 平成 17 年 12 月 26 日	(計 44,775 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。