


改善箇所説明図

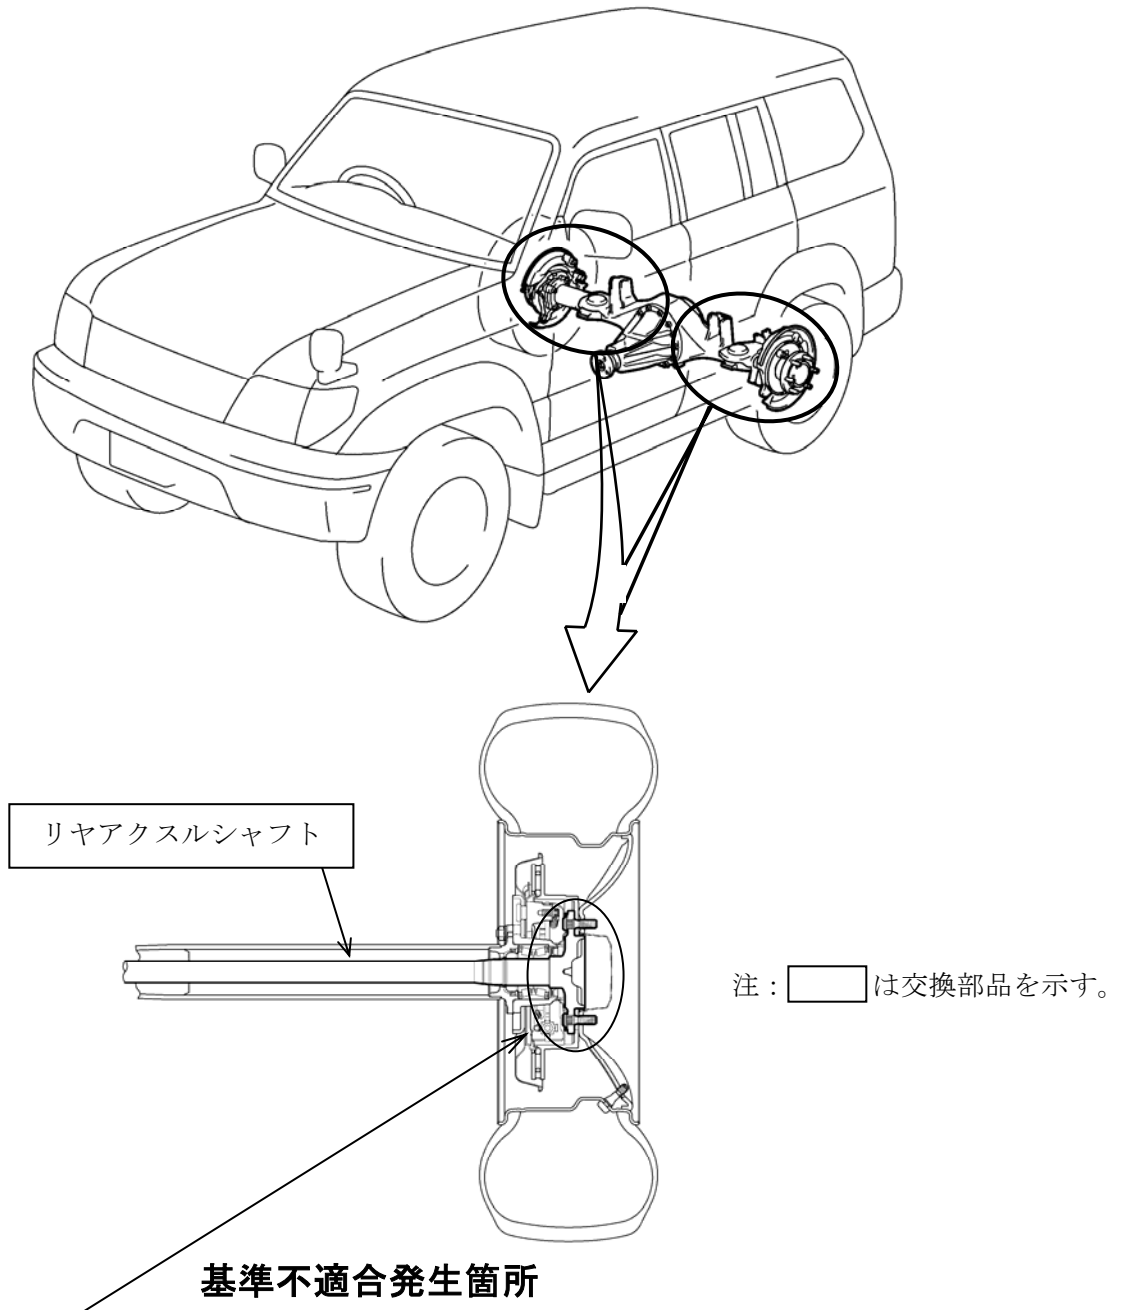

リヤアクスルシャフトのフランジ部の強度が不足しているため、高速で山間の屈曲路等を繰り返し走行すると、フランジの付け根部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該部が折損して車輪が外れ、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤアクスルシャフトを対策品と交換する。

識別：改善済車両にはネームプレート位置（カウルパネル）の上側に黄色ペイントを塗布する。