


改善箇所説明図

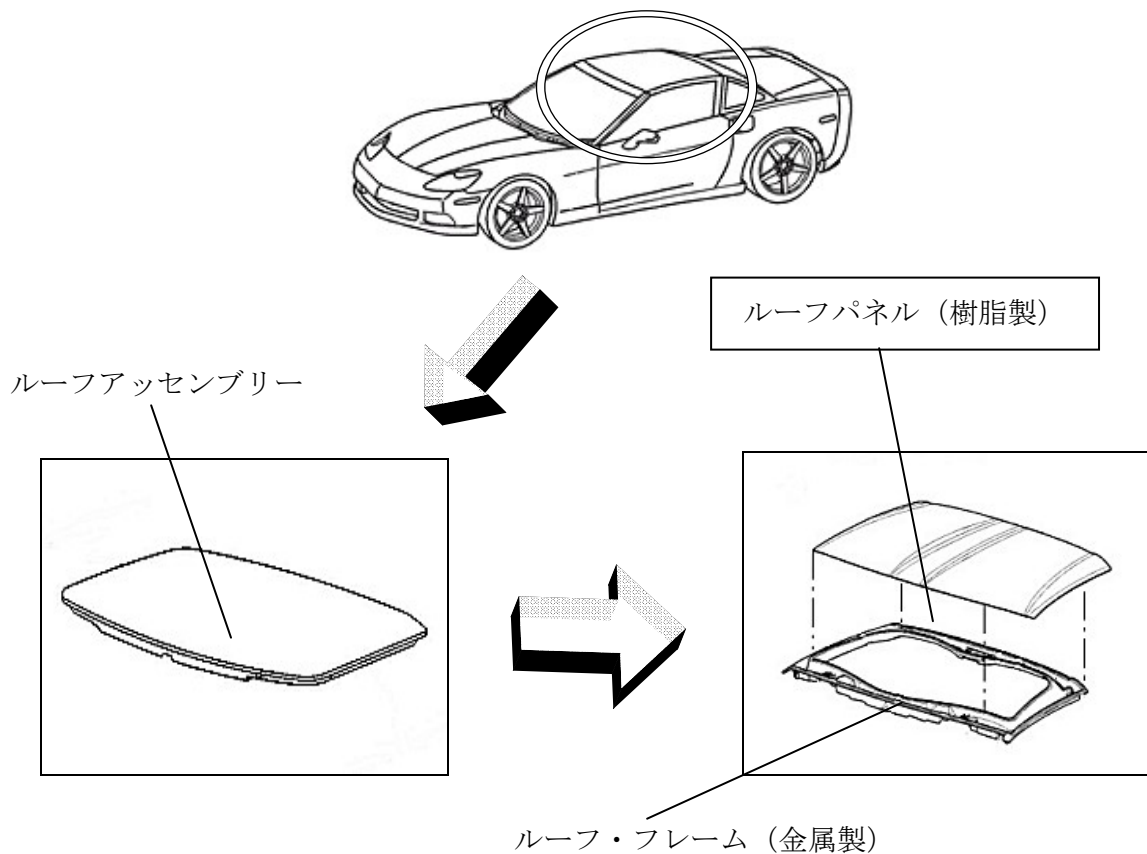

基準不適合発生箇所

屋根部分が脱着式（リムーバブル・ハードトップ）となっている車両の屋根部分の金属製フレームと樹脂製パネルとの接着が不十分なため、走行中の振動等により接着が剥がれることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パネルが外れ、最悪の場合、脱落するおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該部分を点検し、接着剤の補充をする。なお、剥がれが確認できたものは、樹脂製パネルを対策品と交換する。

樹脂性パネルを交換する場合、対策品の供給に時間を要するため、当面の暫定処置として、対象のユーザーに不具合の状況説明し、後日当該パネルを対策品と交換する。

識別方法：

運転席前部側ドアピラー下部に
黄ペイントを塗布

内は、修理または
交換部品を示す。

