

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 5 月 23 日

リコール届出番号	外-1308	リコール開始日：平成 18 年 5 月 24 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー ポワラ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモービルズ プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240)	
不具合部位 (部品名)	原動機	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットのソフトウェアのプログラムが不適切なため、イグニッションスイッチを断った後も燃料ポンプが作動し続けることがある。そのため、インジェクターから燃料が漏れて気筒内に蓄積し、クランキングが困難となり、最悪の場合、エンジン始動時に排出ガスが基準を超える、又は、エンジンが始動しないおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、当該エンジンコントロールユニットのプログラムを対策したものに更新する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	欧州市場での品質情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者： ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両： 対策実施済車両には、後面ガラス左下隅に外-1308 のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	GF-T5/ GH-T5RFN	プジョー 307 XS/XSi	VF33ARFNC82129150 - VF33ARFNC82687574 平成 14 年 2 月 13 日～平成 14 年 12 月 24 日	23 台	
			VF33CRFNC82128506 - VF33CRFNC82686840 平成 13 年 12 月 21 日～平成 14 年 12 月 10 日	36 台	
	GH- 3EHRFN	プジョー 307 XS プレーク SW	VF33ERFNC82363876 平成 14 年 4 月 9 日	1 台	
			VF33HRFNC82363700 平成 14 年 4 月 26 日	1 台	
	GH- D93FZ	プジョー 406 スポーツ	VF38B3FZA81421892 - VF38B3FZA81680163 平成 14 年 4 月 12 日～平成 16 年 5 月 6 日	296 台	
GF-Z8L4	プジョー 607	VF39D3FZE92001615 - VF39D3FZE92056403 平成 13 年 4 月 16 日～平成 14 年 3 月 11 日	4 台		
合計	計 5 型式	計 6 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 13 年 4 月 16 日～平成 16 年 5 月 6 日	361 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。